

编号: XH26EA089

核技术利用建设项目竣工环境保护 验收监测报告表

备案版


建设单位: 三峡大学 (公章)

编制单位: 广州星环科技有限公司


二〇二六年八月

建设单位及编制单位情况表

建设单位法人（签字）：黄艳

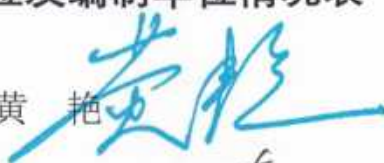

编制单位法人（签字）：张子奇



项目负责人（签字）：鲁春立



填表人（签字）：任希



建设单位（盖章）：三峡大学



电话：



邮编：443002

地址：湖北省宜昌市大学路8号

编制单位（盖章）：广州星环科技

有限公司



电话：020-38343515

邮编：510289

地址：广州市海珠区南洲路365号

二层

目录

表一 项目基本情况.....	1
1.1 项目基本情况表.....	1
1.2 验收依据.....	1
1.3 验收执行标准.....	2
1.3.1 职业照射和公众照射剂量约束值.....	2
1.3.2 工作场所辐射剂量率控制要求.....	3
表二 项目建设情况.....	4
2.1 项目建设内容.....	4
2.1.1 建设单位情况.....	4
2.1.2 项目建设内容和规模.....	4
2.1.3 项目选址和周边关系.....	5
2.1.4 建设情况.....	8
2.2 源项情况.....	9
2.3 工程设备和工艺分析.....	10
2.3.1 设备组成.....	10
2.3.2 工作方式.....	12
2.3.3 操作流程及涉源环节.....	13
2.3.4 人员配备及工作负荷.....	14
表三 辐射安全与防护措施.....	15
3.1 辐射工作场所布局和分区.....	15
3.1.1 布局.....	15
3.1.2 分区.....	15
3.2 屏蔽设施建设情况和屏蔽效能.....	17
3.3 辐射安全与防护措施落实情况.....	17
3.4 三废处理设施建设和处理能力.....	25
3.5 辐射安全管理情况.....	25
3.6 项目建设变动情况.....	28

表四 建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定.....	30
4.1 环境影响报告表主要结论	30
4.2 审批部门审批决定	30
表五 验收监测质量保证及质量控制	33
5.1 CMA 资质和认证项目	33
5.2 人员保证	33
5.3 仪器保证	33
5.4 审核保证和档案记录	33
表六 验收监测内容	34
6.1 监测项目	34
6.2 检测仪器	34
6.3 监测点位	34
6.3.1 布点原则	34
6.3.2 监测布点图	35
表七 验收监测	36
7.1 验收监测期间运行工况	36
7.2 验收监测结果	36
7.3 人员受照剂量估算结果	37
表八 验收结论	39
8.1 项目建设情况总结	39
8.2 辐射安全与防护总结	39
8.3 验收监测总结	39
8.4 结论	39
附件 1: 环评批复文件	40
附件 2: 辐射安全许可证	44
附件 3: 竣工环境保护验收自查记录	51

附件 4: 其他需要说明的事项	53
附件 5: 辐射安全管理规章制度	55
附件 6: 辐射工作人员培训成绩报告单	77
附件 7: CMA 资质及附表信息	79
附件 8: 验收监测报告	84
建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表	90

表一 项目基本情况

1.1 项目基本情况表						
建设项目名称	三峡大学新增 1 台 II 类射线装置项目					
建设单位名称	三峡大学					
建设项目性质	□新建 □改建 ☒ 扩建 □其它					
建设地点	湖北省宜昌市西陵区大学路 8 号三峡大学文科 6 号楼 104					
源项	放射源	/				
	非密封性放射性物质	/				
	射线装置	1 台 multiscaleVoxel 2000 型 3D 微米或纳米计算机断层扫描和数字射线成像系统，属II类射线装置				
建设项目环评批复日期	2025 年 06 月 30 日	开工建设时间	2025 年 07 月 07 日			
取得辐射安全许可证时间	2026 年 03 月 10 日	项目投入运行时间	2026 年 05 月 11 日			
辐射安全与防护设备投入运行时间	2026 年 05 月 11 日	验收现场监测时间	2026 年 07 月 31 日			
环评报告审批部门	宜昌市生态环境局	环评报告表编制单位	广州星环科技有限公司			
辐射安全与防护设施设计单位	天津三英精密仪器股份有限公司、三峡大学	辐射安全与防护设施施工单位	天津三英精密仪器股份有限公司、三峡大学			
投资总概算（万元）	800	环保投资总概算（万元）	100	比例	12.5%	
实际投资（万元）	750	环保投资（万元）	50	比例	6.7%	
1.2 验收依据	（1）《中华人民共和国生态环境法典》（主席令第七十号，2026 年 8 月 15 日起施行 （2）《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》（国务院第 709 号令，2019 年 3 月 2 日修订） （3）《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》（环境保护部第 18 号令 2011 年）					

	(4) 《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》(国务院令第 682 号, 2017 年 10 月 1 日实施) (5) 关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告(国环规环评〔2017〕4 号, 2017 年 11 月 20 日发布) (6) 《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》(生态环境部公告 2018 年第 9 号) (7) 《建设项目竣工环境保护设施验收技术规范 核技术利用》(HJ1326-2023) (8) 关于印发《核技术利用建设项目重大变动清单(试行)》的通知(环办辐射函〔2025〕313 号) (9) 《辐射环境监测技术规范》(HJ61-2021) (10) 《环境 γ 辐射剂量率测量技术规范》(HJ1157-2021) (11) 《电离辐射监测质量保证通用要求》(GB8999-2021) (12) 《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002) (13) 《工业探伤放射防护标准》(GBZ117-2022) (14) 《三峡大学新增 1 台 II 类射线装置项目环境影响报告表》(XH25EA018) (15) 《宜昌市生态环境局关于<三峡大学新增 1 台 II 类射线装置项目>环境影响报告表的批复》(宜市环辐审〔2025〕6 号)
1.3 验收执行标准	根据本项目的环评标准及环评批复意见, 本次验收项目的验收标准如下: 1.3.1 职业照射和公众照射剂量约束值 (1) 剂量限值 根据《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002) 规定: ①工作人员的照射水平不应超过下述限值: a) 由审管部门决定的连续 5 年的年平均有效剂量(但不可作任何追溯性平均), 20mSv; ②实践使公众中有关关键人群组的成员所受到的平均剂量估计值不应超过下述限值: 年有效剂量, 1mSv。

	(2) 剂量约束值 ①工作人员： 本报告取职业照射年平均有效剂量限值四分之一作为本项目的职业照射剂量约束值，即本项目的辐射工作人员的年有效受照剂量应不超过 5mSv/a。 ②公众： 取公众年平均有效剂量限值的十分之一作为本项目的公众照射剂量约束值，即本项目的公众的年有效受照剂量不超过 0.1mSv/a。 1.3.2 工作场所辐射剂量率控制要求 参考《工业探伤放射防护标准》（GBZ117-2022），探伤室墙体和防护门外周围辐射剂量率应满足： a) 关注点的周剂量参考控制水平，对放射工作场所不大于 100μSv/周,对公众不大于 5μSv/周； b) 屏蔽体外 30cm 处周围剂量当量率参考控制水平应不大于 2.5μSv/h。 本项目取射线装置四周、底部及顶部屏蔽体外 30cm 处周围剂量当量率参考控制水平不大于 2.5μSv/h。
--	--

表二 项目建设情况

2.1 项目建设内容	
2.1.1 建设单位情况	
三峡大学（以下简称建设单位）是经国家教育部批准，由原武汉水利电力大学（宜昌）和原湖北三峡学院于 2000 年 5 月 25 日合并组建。三峡大学是国家水利部和湖北省人民政府共建大学，是教育部“卓越工程师教育培养计划”高校。2018 年，学校被省人民政府列为“国内一流大学建设高校”，水利工程、土木工程、电气工程等 3 个学科被列为“国内一流学科建设学科”；2022 年，湖北省委、省政府发文，再次明确把学校列为重点打造的省属高水平大学，水利工程学科被确定为省属高校一流学科培育建设学科。目前，三峡大学已发展成为水利电力特色与优势比较明显、综合办学实力较强、享有较高社会声誉、具有较大发展潜力的综合性大学。	
2.1.2 项目建设内容和规模	
建设单位在湖北省宜昌市西陵区大学路 8 号三峡大学文科 6 号楼 104 安装使用 1 台天津三英公司 multiscaleVoxel 2000 型 3D 微米或纳米计算机断层扫描和数字射线成像系统（以下简称 CT 成像系统）（2 个射线发生器，最大管电压 450kV/225kV，最大管电流 5mA/3mA，2 个射线发生器不可同时出束），用于岩石工程研究的混凝土试块无损检测。建设内容和规模见表 2-1。	
表 2-1 项目建设内容和规模一览表	
项目	内容
主体工程内容和规模	在文科 6 号楼 104 安装使用 1 台 multiscaleVoxel 2000 型 CT 成像系统。
射线装置规模和类别	1 台 multiscaleVoxel 2000 型 CT 成像系统（2 个射线发生器，最大管电压 450kV/225kV，最大管电流 5mA/3mA，2 个射线发生器不可同时出束），属 II 类射线装置。
依托工程	文科 6 号楼
本项目已竣工，为了进一步完善环保验收手续，受建设单位的委托，广州星环科技有限公司按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4 号）、《建设项目竣工环境保护设施验收技术规范 核技术利用》（HJ1326-2023）的程序，	

针对该核技术利用项目组织竣工环境保护验收，工作包括：

（1）验收自查：协助建设单位自查环评手续履行情况（环评批复见附件 1）、辐射安全许可证申领情况（辐射安全许可证见附件 2）、项目建设情况、辐射安全与防护设施建设情况，自查是否存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4 号）第八条所列验收不合格的情形，并提出整改建议，建设单位自查记录见附件 3；

（2）验收监测：制定验收监测方案，广州星环科技有限公司于 2026 年 07 月 31 日进行了环境辐射验收监测，并参考《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告 2018 年第 9 号）和《建设项目竣工环境保护设施验收技术规范 核技术利用》（HJ1326-2023）的格式编制了竣工环境保护验收监测报告表。同时编制了“其他需要说明的事项”（见附件 4）。

（3）提出验收意见：协助建设单位组成验收工作组，包括建设单位、验收报告编制单位、设备厂家等代表，采取现场检查和资料查阅的形式，提出验收意见。

2.1.3 项目选址和周边关系

本项目选址位于湖北省宜昌市西陵区大学路 8 号三峡大学文科 6 号楼 104，三峡大学文科 6 号楼为地上六层建筑，无地下层。三峡大学文科 6 号楼四周主要分布有人行道、文科楼 5 区（办公、教学场所）等。项目所在区域图见图 2-1，三峡大学平面布置图见图 2-2。

文科 6 号楼 104 位于三峡大学文科 6 号楼一层北侧位置，而 CT 成像系统设置在文科 6 号楼 104 内西北侧。CT 成像系统东侧为通道（相邻）；南侧为通道（相邻）；西侧为 W6106 理化性能测试室（相邻）；其上方二层为多媒教室 4。

三峡大学文科 6 号楼四周平面布置图及项目周边 50m 关系图见图 2-3，三峡大学文科 6 号楼一层平面布置图见图 2-4，三峡大学文科 6 号楼二层平面布置图见图 2-5。

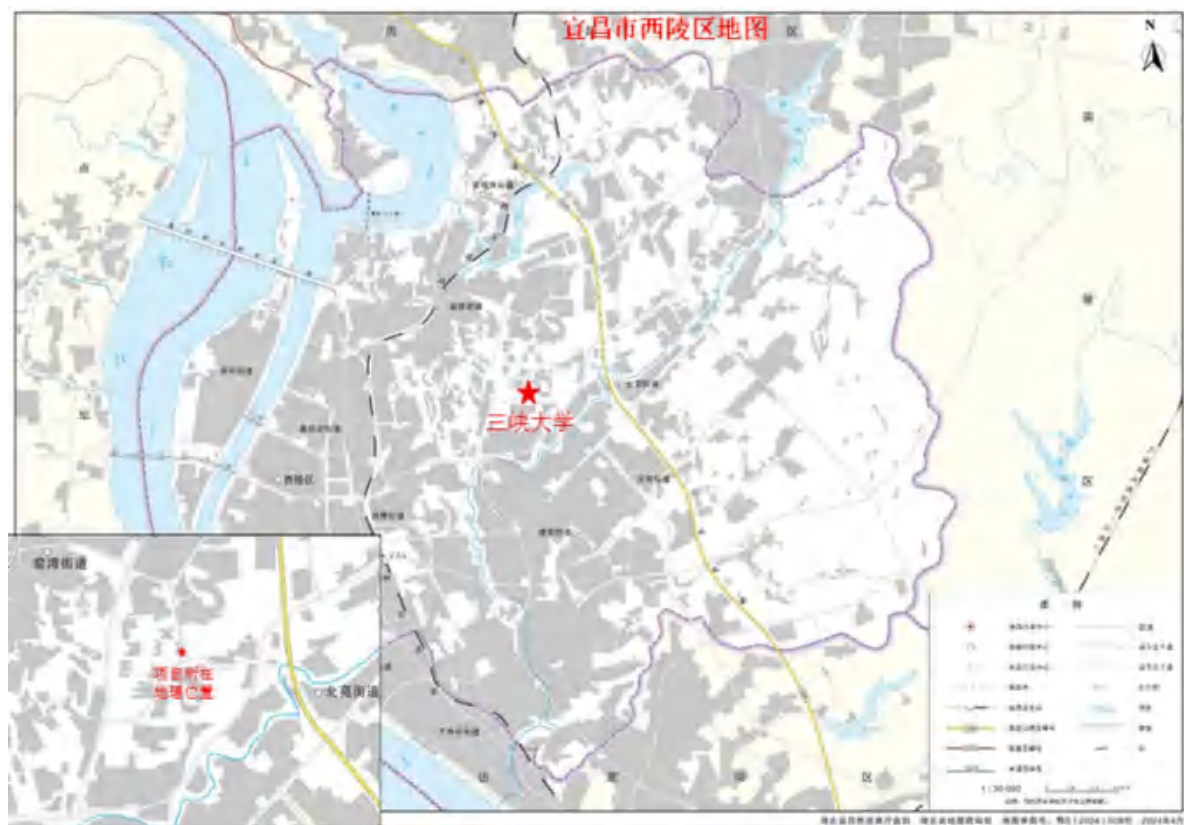




图 2-2 三峡大学平面布置图

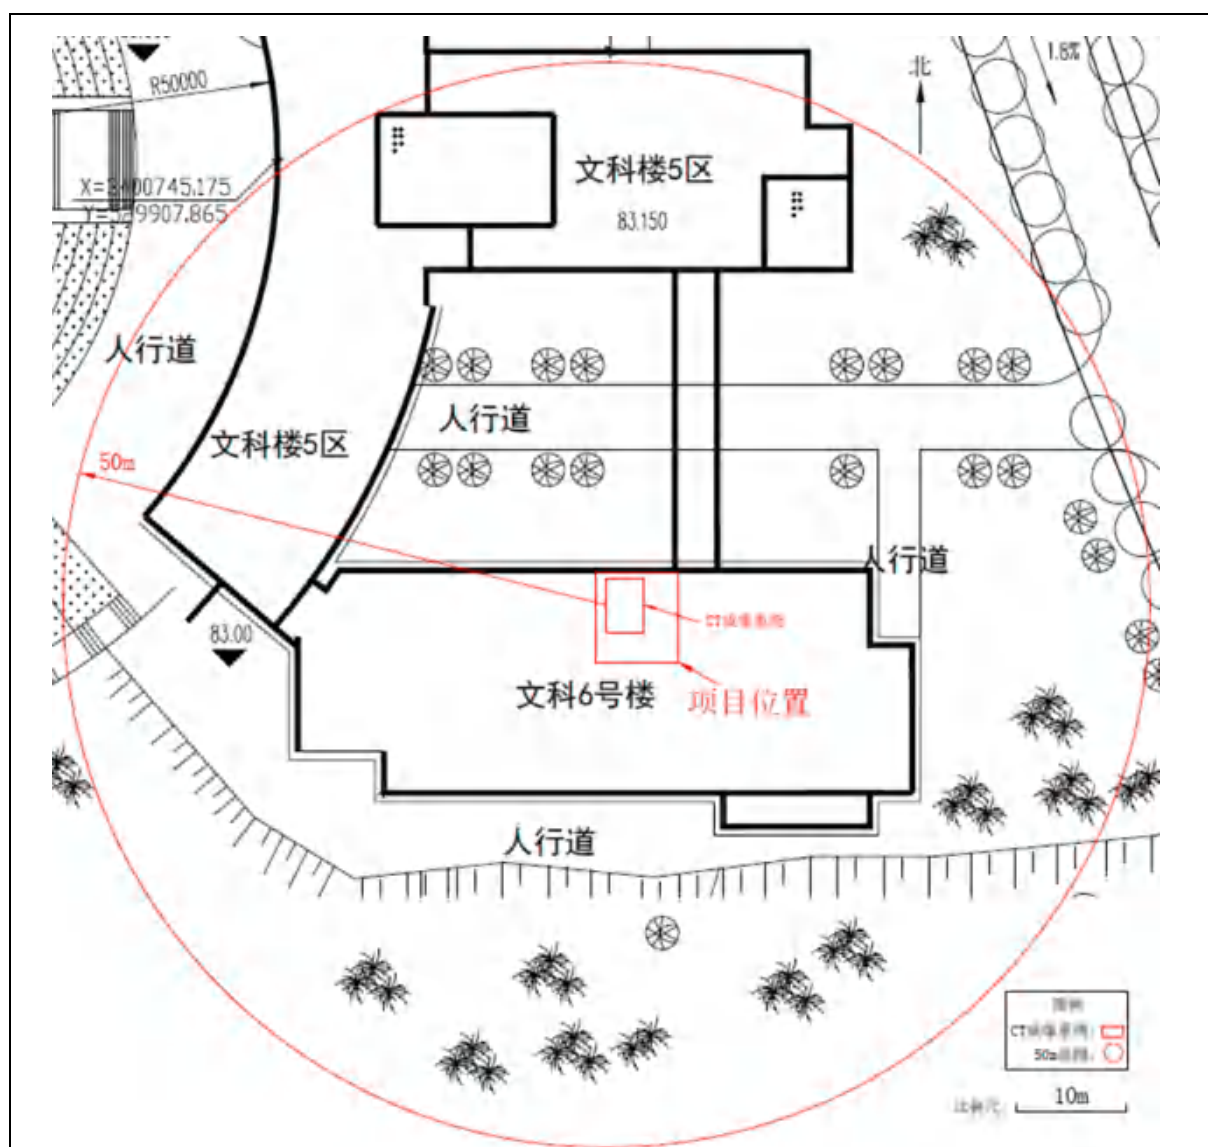


图 2-3 三峡大学文科 6 号楼四周平面布置图及项目周边 50m 关系图

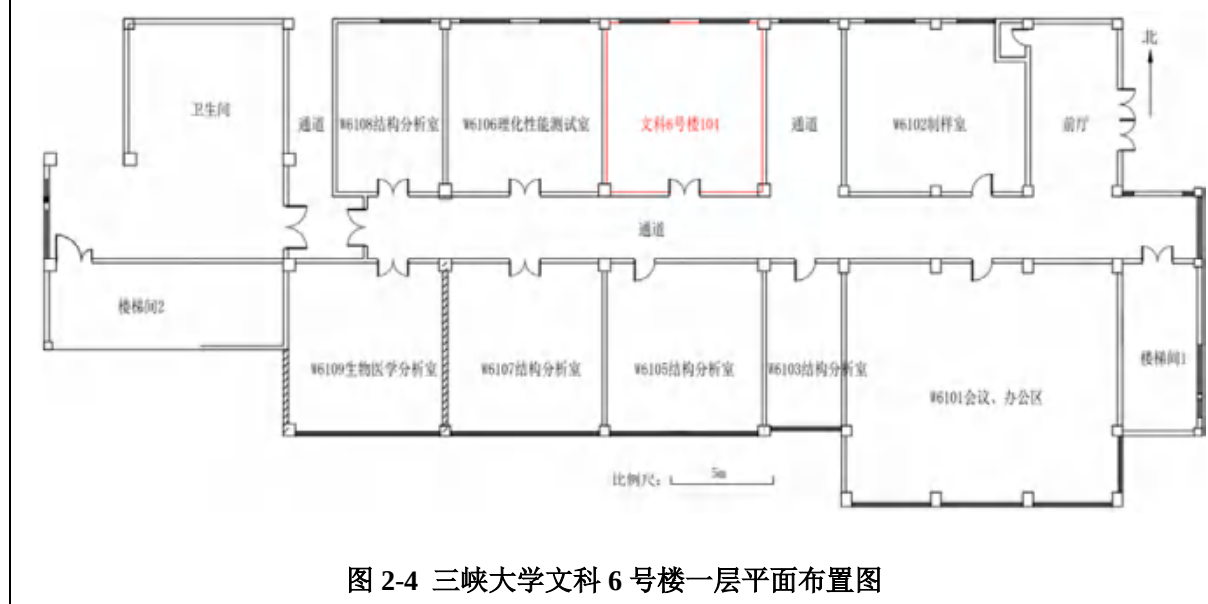


图 2-4 三峡大学文科 6 号楼一层平面布置图

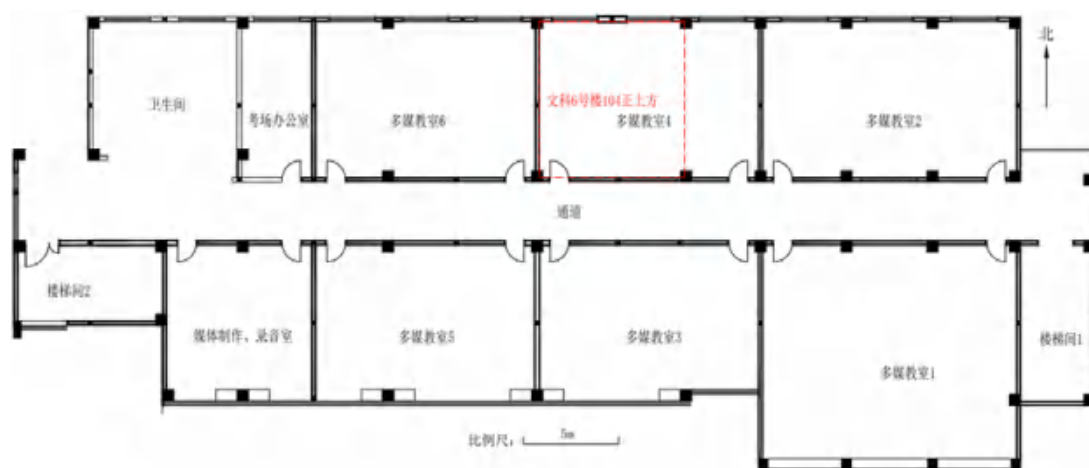


图 2-5 三峡大学文科 6 号楼二层平面布置图

2.1.4 建设情况

本项目环境影响报告表及其审批部门审批决定建设内容与实际建设内容对照表见表 2-2。

表 2-2 建设内容对照一览表

项目	环评及批复要求	实际情况	变化情况
建设地点	湖北省宜昌市西陵区大学路 8 号三峡大学文科 6 号楼 104。	湖北省宜昌市西陵区大学路 8 号三峡大学文科 6 号楼 104。	无
建设内容	在文科 6 号楼 104 安装使用 1 台 multiscaleVoxel 2000 型 CT 成像系统。	在文科 6 号楼 104 安装使用 1 台 multiscaleVoxel 2000 型 CT 成像系统。	无
建设规模	1 台 multiscaleVoxel 2000 型 CT 成像系统（2 个射线发生器，最大管电压 450kV/225kV，最大管电流 5mA/3mA，2 个射线发生器不可同时出束），属 II 类射线装置。	1 台 multiscaleVoxel 2000 型 CT 成像系统（2 个射线发生器，最大管电压 450kV/225kV，最大管电流 5mA/3mA，2 个射线发生器不可同时出束），属 II 类射线装置。	无

经现场检查证实，本项目建设地点、内容及规模与环评文件及其批复的要求一致。

2.2 源项情况

本项目使用的射线装置相关参数见表 2-3。

表 2-3 射线装置参数一览表

名称	工业 CT	
型号	multiscaleVoxel 2000 型	
射线种类	X 射线	
最大管电压	450kV	225kV
最大管电流	5mA	3mA
滤过条件	3mmBe+1mmAl	1mmCu+1mmAl
有用线束角度	30°×40°	40°
有效焦点	350μm	160μm
有用线束距辐射源点 1m 处剂量率	1.8mGy/s	0.7mGy/s
泄漏线束距辐射源点 1m 处剂量率	5×10 ³ μSv/h	5×10 ³ μSv/h

2.3 工程设备和工艺分析

2.3.1 设备组成

本项目使用的天津三英公司 multiscaleVoxel 2000 型 CT 成像系统由防护箱体、射线发生器、探测器、载物台、操作台等组成。CT 成像系统外观结构图和 CT 成像系统内部结构图分别见图 2-6 和图 2-7，设备实物图见图 2-8，各部件名称一览表见表 2-4，设备尺寸参数见表 2-5。

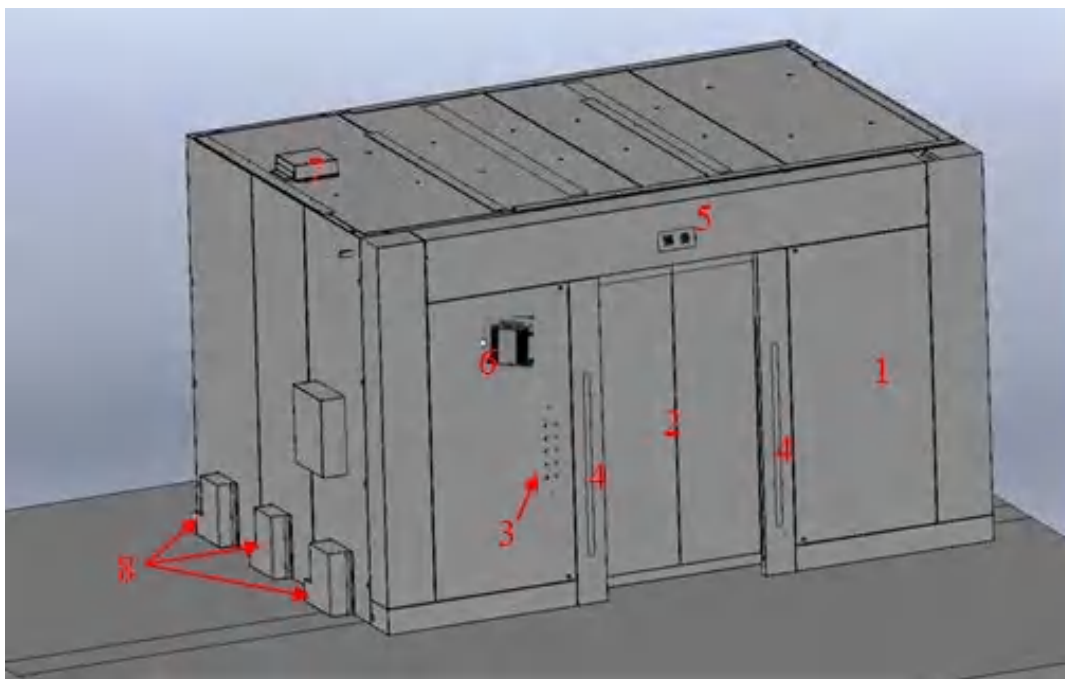


图 2-6 CT 成像系统外观结构图

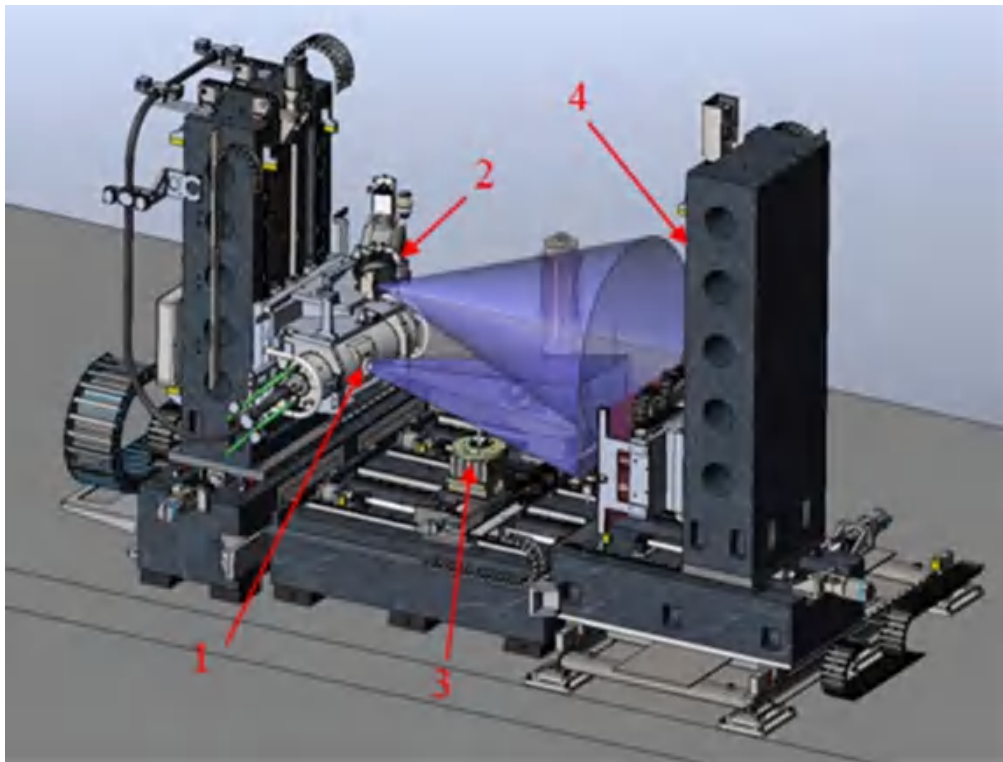


图 2-7 CT 成像系统内部结构图



图 2-8 设备实物图

表 2-4 主要部件名称一览表

序号	名称	序号	名称
外部			
1	防护箱体	5	工作指示灯
2	装载门	6	固定式辐射探测报警装置
3	操作按钮（主要包括主电源开关、钥匙开关、急停按钮等）	7	排风口
4	带状指示灯	8	走线孔
内部			
1	450kV 射线发生器	3	载物台
2	225kV 射线发生器	4	探测器

表 2-5 设备尺寸参数一览表

项目	设计情况
设备外尺寸	长×宽×高=4990mm×3471mm×2996.2mm
设备内尺寸	长×宽×高=4700mm×2850mm×2850mm
装载门尺寸	长×高=1190mm×2400mm (单扇尺寸, 共两扇)
检修门(背面)尺寸	长×高=870mm×2052mm

2.3.2 工作方式

(1) CT 成像系统自带屏蔽体, 其有用线束固定朝人员正视 CT 成像系统装载门的右侧照射。CT 成像系统设有两个射线发生器, 分别为 450kV 射线发生器和 225kV 射线发生器。这两个射线发生器不能同时出束, 450kV 射线发生器的有用线束为方锥型, 角度约 $30^{\circ} \times 40^{\circ}$, 225kV 射线发生器的有用线束为圆锥型, 角度约 40° 。225kV 射线发生器具备高精度特点, 用于满足小型样品的纳米级高精度测试需求; 450kV 射线发生器具备高能量特点, 用于检测大体积、高密度类样品。450kV 射线发生器与 225kV 射线发生器的工作负荷比约为 3: 7。以坐标轴原点为参照点, 射线发生器可沿 Y 轴(前后)移动 700mm, 可沿 Z 轴(上下)移动 600mm; 探测器可沿 X 轴(左右)移动 600mm, 可沿 Y 轴(前后)移动 300mm, 可沿 Z 轴(上下)移动 900mm; 载物台可沿 X 轴(左右)移动 800mm, 可沿 Y 轴(前后)移动 250mm。

(2) CT 成像系统正面设装载门用于手工放取样品，装载门采用电动平移门，操作人员通过装载门的控制按钮即可开启或关闭装载门。CT 成像系统通过设备的控制按钮或操作系统开启 X 射线。操作人员位于操作台对 CT 成像系统进行操作，操作台位于 CT 成像系统正面左侧，出束期间无需人员干预，人员无需进入 CT 成像系统内部。

(3) CT 成像系统采用数字成像方式，X 射线透过待检样品后由探测器接收，然后再由图像分析软件进行图像重建，以得到可视化的内部结构等信息。在扫描的过程中控制载物台，获取不同位置的 2D 图片后，对图像进行 3D 重构，得到样品的 3D 内部结构图。

(4) CT 成像系统检测样品为混凝土试块，混凝土试块为圆柱体，最大直径为 50mm，最大高度为 100mm。

2.3.3 操作流程及涉源环节

本项目使用的工业 CT 操作流程和产污环节见图 2-9。



图 2-9 工艺流程和产污环节图

2.3.4 人员配备及工作负荷

本项目实际配置 4 名辐射工作人员，实行常白班。本项目 CT 成像系统投入使用后预计每天最多检测 10 个样品，检测每个样品的平均出束时间约为 30 分钟，每周工作 5 天，全年工作时间为 43 周（剔除学校寒暑假）。则装置日出束时间为 5 小时，周出束时间为 25 小时，年出束时间为 1075 小时。

表三 辐射安全与防护措施

3.1 辐射工作场所布局和分区



3.1.1 布局

建设单位将独立的文科 6 号楼 104 作为辐射工作场所，文科 6 号楼 104 长宽高约为 8.25m×7.60m×4.2m，四周墙体是实心砖，地面为混凝土，楼顶为混凝土，其南侧设进出口，北侧设观察窗。原有的 1 台微焦点 X 射线 3D 扫描成像系统布置于文科 6 号楼 104 东侧。本项目 CT 成像系统有用线束方向固定朝人员正视 CT 成像系统装载门的右侧照射（以方位作为参照，有用线束朝北侧照射），操作台设在 CT 成像系统正面左侧，避开了有用线束方向。辐射工作场所的设置和布局充分考虑了周围的辐射安全。


3.1.2 分区

建设单位将 CT 成像系统屏蔽体内部区域和原有的微焦点 X 射线 3D 扫描成像系统屏蔽体内部区域划为控制区，控制区通过实体屏蔽、急停装置、门机联锁装置等进行控制；将控制区外整个文科 6 号楼 104 划为监督区，监督区通过门禁和警示说明等进行管理。辐射工作场所布局和分区示意图如图 3-1 所示，辐射工作场所布局分区照片见图 3-2。

根据现场检查证实，本项目工作场所建设和布局分区情况与环评要求一致。

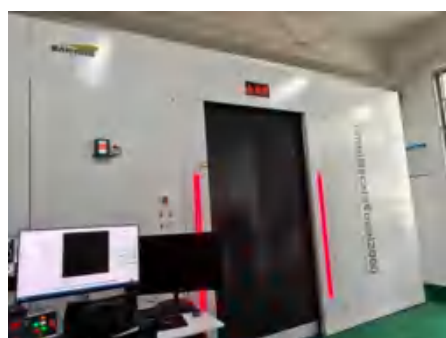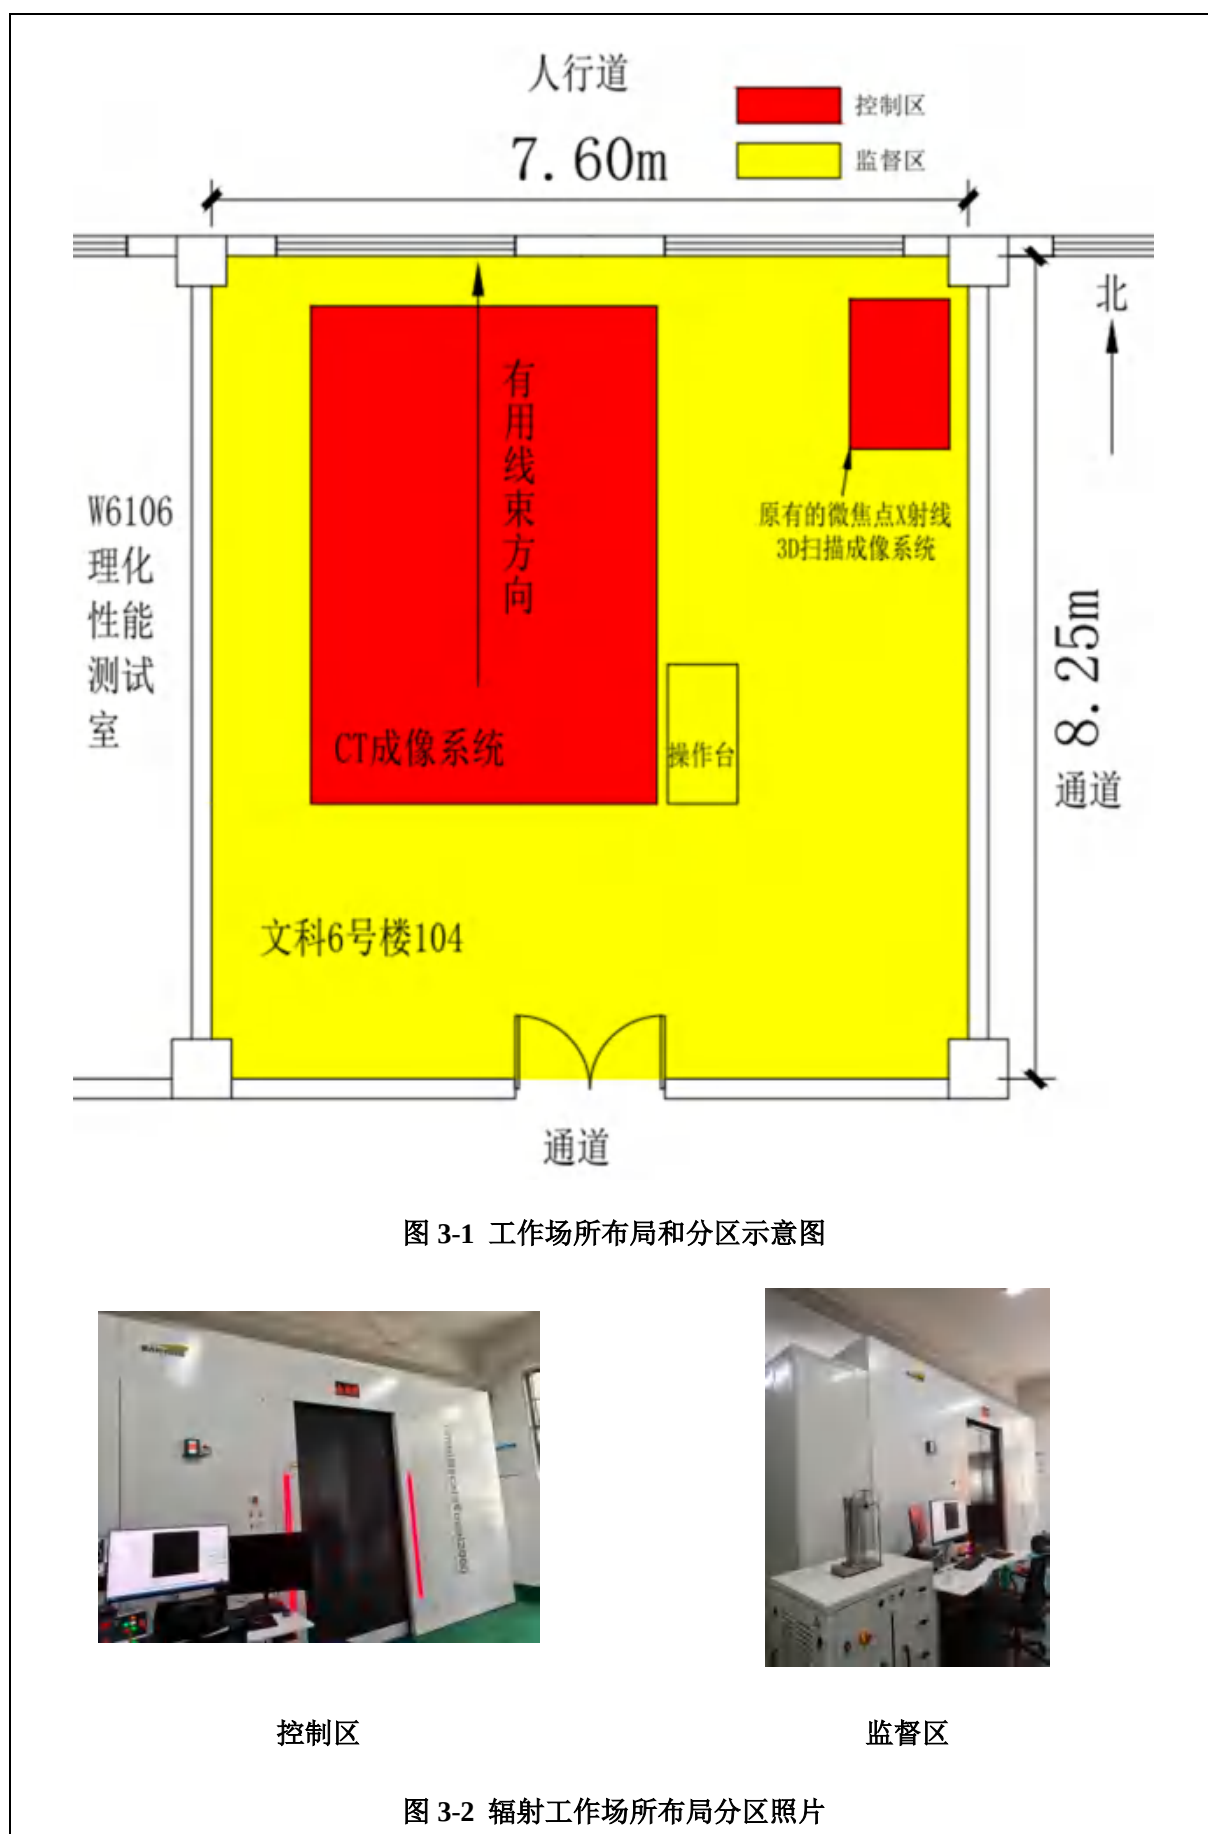

控制区

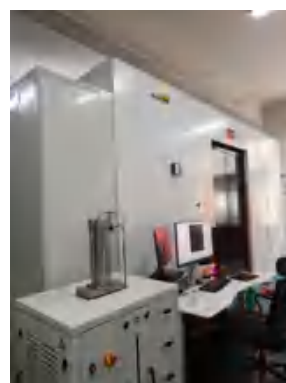

监督区

图 3-2 辐射工作场所布局分区照片

3.2 屏蔽设施建设情况和屏蔽效能

本项目射线装置屏蔽参数见表 3-1。

表 3-1 设备屏蔽参数一览表

项目	设计情况
正面	钢板内衬 35mm 铅板
背面	钢板内衬 35mm 铅板
左侧	钢板内衬 30mm 铅板
右侧	钢板内衬 58mm 铅板（主射面）
顶部	钢板内衬 35mm 铅板
装载门	钢板内衬 35mm 铅板
检修门（背面）	钢板内衬 35mm 铅板
排风口	自带 35mm 铅板防护罩
走线孔	自带 35mm 铅板防护罩

本项目 CT 成像系统左侧屏蔽体设有走线孔，管线穿出位置设有 35mm 铅板防护罩。CT 成像系统顶部屏蔽体设有 1 个排风扇，排风口位置自带 35mm 铅板防护罩。走线孔屏蔽补偿厚度比主体屏蔽厚度大，排风口屏蔽补偿厚度与主体屏蔽厚度一致，X 射线经铅板防护罩衰减后，屏蔽体外走线孔处和排风口处的辐射泄漏可忽略不计，其屏蔽效果可满足相关要求，与环评要求一致。

根据建设单位提供的资料及建设方案，本项目 CT 成像系统的辐射防护建设情况和屏蔽参数与环评文件的要求一致；根据验收监测报告数据，CT 成像系统检测点位的周围剂量当量率均小于 2.5 μ Sv/h，满足《工业探伤放射防护标准》（GBZ117-2022）的控制值要求，与环评要求的屏蔽效能一致。

3.3 辐射安全与防护措施落实情况

根据《宜昌市生态环境局关于<三峡大学新增 1 台 II 类射线装置项目>环境影响报告表的批复》（宜市环辐审〔2025〕6 号），项目在设计、建设和运行过程中应认真落实环境影响评价文件及其批复文件提出的辐射安全防护措施以及辐射安全责任。故根据本项目环境影响报告表及其批复文件提出的要求，对辐射工作场所布局和分区、工作场所辐射屏蔽、各项辐射安全与防护措施、安全操作要求、环保设施和污

染防治措施进行分析，本项目的各项辐射安全与防护措施落实情况见表 3-2、表 3-3，辐射安全与防护设施实物图见图 3-3。

表 3-2 辐射安全与防护措施环评要求及落实情况对照分析表

项目	环评要求	建设情况	结论
辐射工作场所布局和分区要求	本项目 CT 成像系统自带屏蔽体，放在独立的文科 6 号楼 104 内使用，充分考虑了邻近场所的辐射安全。CT 成像系统有用线束方向固定朝人员正视 CT 成像系统装载门的右侧照射（以方位作为参照，有用线束朝北侧照射），操作台设在 CT 成像系统正面左侧，避开了有用线束方向。	CT 成像系统自带屏蔽体，放在独立的文科 6 号楼 104 内使用。CT 成像系统有用线束朝向、操作台位置均与环评要求一致。	已落实
	建设单位拟将 CT 成像系统屏蔽体内部区域和原有的微焦点 X 射线 3D 扫描成像系统屏蔽体内部区域划为控制区；将控制区外整个文科 6 号楼 104 划为监督区，满足 GB 18871 的要求。	建设单位按照环评要求将 CT 成像系统屏蔽体内部区域和原有的微焦点 X 射线 3D 扫描成像系统屏蔽体内部区域划为控制区，将控制区外整个文科 6 号楼 104 划为监督区，与环评要求一致。	已落实
辐射安全与防护措施要求	开机后 CT 成像系统首先进行系统自检。若系统自检正常，则 CT 成像系统会示意操作者可以进行相关出束操作；若自检出故障，在显示器上显示出故障代码，提醒用户关闭电源，与厂家联系并维修。 当射线发生器接通高压电源产生 X 射线后，系统将始终实时监测射线发生器的各种参数，当发生异常情况时，自动切断射线发生器的高压电源。 设备设有 1 个钥匙开关、1 个主电源开关，位于设备正面。钥匙开关控制射线发生器的电源，主电源开关控制整个设备的电源，只有两个开关同时打开后设备才能启动，关闭任意一道开关 X 射线都将无法正常出束。	CT 成像系统开机自检程序与环评要求一致，设备正面设有 1 个钥匙开关、1 个主电源开关，开关的位置和功能与环评要求一致。设备在钥匙开关闭合、主电源开关闭合、急停按钮复位、装载门和检修门正常关闭、指示灯正常的情况下射线装置才能启动，才能正常出束，与环评要求一致。	已落实

	设备须在钥匙开关闭合、主电源开关闭合、急停按钮复位、装载门和检修门正常关闭、指示灯正常的情况下射线装置才能启动,才能正常出束,否则不能出束。X 射线出束期间,触发任何一道上述安全设施或者发生故障,X 射线立即切断出束。		
	根据表 11 的理论计算,本项目 CT 成像系统屏蔽体和装载门的辐射屏蔽均同时满足人员在关注点的周剂量控制要求和关注点周围剂量当量率控制要求。		已落实
	本项目 CT 成像系统上方为文科 6 号楼 104 内上空,按 6.1.4.a) 要求执行,即上方屏蔽体外 30cm 处周围剂量当量率参考控制水平应不大于 2.5 μ Sv/h。根据表 11 的计算,CT 成像系统顶部的辐射屏蔽满足要求。	本次验收检测结果符合环评要求。	已落实
	CT 成像系统装载门和检修门各安装了 2 个继电器作为门机联锁装置,只有在装载门和检修门关闭好的情况下安全回路才会接通。装载门和检修门未关闭到位时射线发生器无法出束。设备运行过程中,任何一处可开启之处被外力开启时,会立即中断高压发生器的主供电,射线发生器则立即停止出束。	CT 成像系统装载门和检修门各安装了 2 个继电器作为门机联锁装置,门机联锁的设置、功能和实现逻辑均与环评要求一致。	已落实
	本项目 CT 成像系统正面顶部设有一个工作指示灯,工作指示灯与射线装置联锁,绿灯表示射线装置通电,黄灯表示门机联锁正常,红灯闪烁表示射线装置出束。本项目 CT 成像系统正面设有两条带状指示灯,带状指示灯与射线装置联锁,绿灯亮表示设备处于通电状态;黄灯亮表示装载门、检	CT 成像系统正面顶部设有一个工作指示灯,工作状态指示灯的位置和实现逻辑与环评要求一致。CT 成像系统正面设有两条带状指示灯,带状指示灯的位置和实现逻辑与环评一致。建设单位在醒目位置张贴了射线装置信号指示意义的中文说明,与环评要求一致。CT 成像系统正面顶部工	已落实

	修门处于关闭状态,可安全开启射线发生器;红灯闪烁表示设备处于出束状态。 建设单位将在文科6号楼104内醒目位置张贴射线装置信号指示意义的中文说明。	作状态指示灯见图 3-3.1, CT 成像系统正面两条带状指示灯见图 3-3.2。	
	本项目 CT 成像系统内部射线发生器端设置 1 个摄像头,探测器端设置 1 个摄像头,摄像头的监视器位于操作台,用于实时观察射线装置内部的工作状态,可有效防止人员滞留和误入射线装置内部的情况发生。本项目 CT 成像系统顶部设置 1 个摄像头,摄像头的监视器位于操作台,用于实时观察射线装置外部的工作情况。	CT 成像系统内部射线发生器端设置 1 个摄像头,探测器端设置 1 个摄像头。CT 成像系统顶部设置 1 个摄像头,摄像头的监视器位于操作台,摄像头位置与环评一致。CT 成像系统内部射线发生器端摄像头和探测器端摄像头见图 3-3.3、图 3-3.4。 建设单位按照环评要求在工业 CT 正面和 CT 室门口张贴了警示标识,与环评要求一致。	已落实
	建设单位将在装置正面张贴电离辐射警告标志和中文警示说明;文科6号楼104门口将张贴“辐射工作场所,无关人员工作期间禁止进入”中文警示说明。	建设单位在装置正面张贴电离辐射警告标志和中文警示说明,文科6号楼104门口按照环评要求贴有中文警示说明,与环评要求一致。	已落实
	本项目 CT 成像系统内部左侧、后侧、右侧、装载门内部右侧,以及设备正面各设有 1 个急停按钮,操作人员可以不穿过主射线束方向使用。在发生紧急事故时,相关人员可通过手工按压急停按钮,急停按钮可以迅速切断射线发生器的高压电源,射线发生器则立即停止出束。急停按钮将标明功能和使用方法。	CT 成像系统内部左侧、后侧、右侧、装载门内部右侧,以及设备正面各设有 1 个急停按钮,急停按钮的位置和实现逻辑与环评一致,CT 成像系统正面急停按钮见图 3-3.5, CT 成像系统内部后侧急停按钮见图 3-3.6。	已落实
	CT 成像系统顶部设有 1 台排风扇,排风扇排风量为 330m³/h。CT 成像系统内部体积约为 38.2m³,排风装置在工作期间保持开启,可确保 CT 成像系统内部每小时有效通风换气次数为 8.6 次。建设单位拟在 CT 成像系统上方通风	CT 成像系统顶部设有 1 台排风扇,排风扇的位置和实现效果与环评要求一致。建设单位在 CT 成像系统上方通风口安装排风管道,排风扇位置和实现功能与环评要求一致。CT 成像系统上方排风管道见图 3-3.7。	已落实

	口安装排风管道,废气通过排风管道排向北侧绿化带,避开了人员密集的区域。		
	建设单位为每位辐射工作人员配备个人剂量报警仪,在工作期间,辐射工作人员将个人剂量报警仪佩戴在身上并保持开机状态,当剂量率达到报警阈值时,个人剂量报警仪会立刻报警。 此外,本项目 CT 成像系统自带 1 台固定式辐射探测报警装置,监测探头位于屏蔽体内,主机自带显示屏位于 CT 成像系统正面。固定式辐射探测报警装置主要用于监测射线发生器是否处于出束状态,如处于出束状态,则报警,反之则不报警。	建设单位为每位辐射工作人员配备了个人剂量报警仪,并按照规定要求进行佩戴。 CT 成像系统自带 1 台固定式辐射探测报警装置,固定式辐射探测报警装置的位置和实现功能与环评要求一致,固定式辐射探测报警装置显示屏见图 3-3.8。	已落实
安全操作要求	工作人员作业前检查射线装置门-机联锁装置、信号指示灯等防护安全措施,发现异常立刻停止工作并查找原因,排查异常后才能继续工作。	建设单位制定了安全操作规程,并要求严格按照操作规程进行操作。	已落实
	辐射工作人员进入射线装置内部时需携带个人剂量计、个人剂量报警仪和便携式 X- γ 剂量率仪,当剂量率达到报警值报警时,工作人员应立即关闭射线装置电源、停止工作,并离开当前工作的辐射工作场所,同时阻止其他人进入当前工作的辐射工作场所,并立即向辐射工作负责人报告。	建设单位为辐射工作人员配备了个人剂量计、个人剂量报警仪和便携式 X- γ 剂量率仪,并要求工作期间进行佩戴。个人剂量计、个人剂量报警仪和便携式 X- γ 剂量率仪分别见图 3-3.9、图 3-3.10 和图 3-3.11。	已落实
	建设单位定期使用原配备的 1 台便携式 X- γ 剂量率仪(每个月 1 次)对 CT 成像系统周围剂量当量率进行巡测,做好巡测记录。当测量值高于报警阈值时,需立刻停止工作并向辐射防护负责人报告并查找原因。计划每年一次委托有资质的第三方检测机构对装置外的环境辐射水平进行年度	建设单位配备了 1 台便携式 X- γ 剂量率仪用于日常辐射监测。便携式 X- γ 剂量率仪见图 3-3.11。	已落实

	检测。		
	建设单位依据实际情况要求本项目工作人员工作前先检查便携式 X- γ 剂量率仪是否正常工作, 如发现便携式 X- γ 剂量率仪不能正常工作时, 则不能开始检测工作。	建设单位制定了设备安全操作规程, 并要求严格按照操作规程进行操作。	已落实
	本项目的设备自带屏蔽体, 射线源自带准直器, 能把潜在的辐射降到最低。	工业 CT 自带屏蔽体, 射线源自带准直器, 与环评要求一致。	已落实
	在每一次照射前, 操作人员将进行以下确认: 射线装置屏蔽体内部没有人员驻留, 装载门已关闭, 所有防护与安全装置系统都启动并正常运行。	建设单位制定了设备安全操作规程, 并要求严格按照操作规程进行操作。	已落实

表 3-3 辐射安全与防护措施批复要求及落实情况对照分析表

项目	批复要求	建设情况	结论
环保设施和污染防治措施	加强辐射工作的辐射安全管理, 切实完善辐射工作场所辐射安全与防护措施。按照国家有关安全和防护标准的要求, 设置安全和防护设施以及防护安全连锁、报警装置或者工作信号, 严格划定辐射安全防护监督区和控制区, 按规范设置醒目的电离辐射警示标志, 做好警戒和人员清场工作, 确保具有防止误操作、防止工作人员和公众受到意外照射的安全措施, 杜绝辐射事故的发生。	建设单位按照批复要求设置安全和防护设施以及防护安全连锁、报警装置和工作信号, 严格划定辐射安全防护监督区和控制区, 按规范设置醒目的电离辐射警示标志, 与批复要求一致。	已落实
	建立健全辐射安全与防护管理的各项规章制度。成立辐射安全与环境保护管理机构, 明确管理人员, 加强各类辐射防护设施的日常检查和维护保养, 严格落实辐射安全防护措施、岗位责任和操作规程, 做到有效管理, 责任到人。	建设单位制定了辐射安全与防护管理的各项规章制度, 成立辐射安全与环境保护管理机构, 制定了设备安全操作规程, 并要求严格按照操作规程进行操作, 与批复要求一致。	已落实
	加强对辐射工作人员的辐射安全教育, 提高防范意识。从事辐射工作的人员必须通过辐射安全与防护知识及相关	本项目的辐射工作人员已通过“国家核技术利用辐射安全与防护平台”参加辐射安全上岗培训和考核, 持有成绩报告	已落实

	法律法规的培训和考核,操作人员必须持证上岗,并按规定每五年进行一次再培训。工作人员应配备必要的防护用品和监测报警仪器,定期开展辐射环境监测及辐射工作人员个人剂量监测,建立个人剂量监测、职业健康档案及工作场所定期监测档案。	单,辐射工作人员考核名单见表 3-7, 辐射工作人员培训成绩报告单见附件 6。并做好了个人剂量监测和职业健康检查,建立了个人剂量档案及职业健康档案,与批复要求一致。	
	严格落实环境风险各项防控措施。完善辐射事故应急预案并每年开展应急演练,认真落实各项风险事故防范和辐射事故应急处理措施。	建设单位制定了辐射事故应急预案,并严格按照应急预案进行演练,与批复要求一致。	已落实
	应于每年 1 月 31 日前编写上年度的辐射安全和防护状况年度评估报告,送生态环境行政主管部门备案。	建设单位每年委托检测机构对辐射设备的环境辐射水平进行年度检测,年度检测数据将作为本单位的放射性同位素和射线装置的安全和防护状况年度评估报告的一部分,上报生态环境行政主管部门。	已落实
			
图 3-3.1 CT 成像系统正面顶部工作状态指示灯		图 3-3.2 CT 成像系统正面带状指示灯	

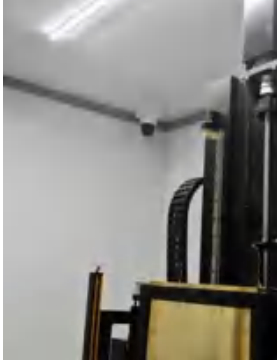
	
图 3-3.3 CT 成像系统内部射线发生器端摄像头	图 3-3.4 CT 成像系统内部探测器端摄像头
	
图 3-3.5 CT 成像系统正面急停按钮	图 3-3.6 CT 成像系统内部后侧急停按钮
	
图 3-3.7 CT 成像系统上方排风管道	图 3-3.8 固定式辐射探测报警装置显示屏
	
图 3-3.9 个人剂量计	图 3-3.10 个人剂量报警仪



图 3-3.11 便携式 X-γ 剂量率仪

图 3-3 辐射安全与防护设施实物图

本次验收项目按照环境影响报告表的要求，建设单位组织实施了各项辐射安全与防护措施，落实了相关验收标准的各项规定，满足《工业探伤放射防护标准》（GBZ117-2022）、环评文件及其批复的要求。

3.4 三废处理设施建设和处理能力

本核技术利用项目不涉及放射性废气、废水、固废等产生排放。对照本项目环境影响报告表的要求，本项目的三废处理设施建设和处理能力见表 3-4。

表 3-4 三废处理设施建设和处理能力对照分析表

项目	环评要求	建设情况	结论
通风换气	CT 成像系统顶部设有 1 台排风扇，排风扇排风量为 330m ³ /h。CT 成像系统内部体积约为 38.2m ³ ，排风装置在工作期间保持开启，可确保 CT 成像系统内部每小时有效通风换气次数为 8.6 次。建设单位拟在 CT 成像系统上方通风口安装排风管道，废气通过排风管道排向北侧绿化带，避开了人员密集的区域。	CT 成像系统顶部设有 1 台排风扇，排风扇的位置和实现效果与环评要求一致。建设单位在 CT 成像系统上方通风口安装排风管道，排风口位置和实现功能与环评要求一致。CT 成像系统上方排风管道见图 3-3.5。	已落实

本项目三废处理设施建设和处理能力落实了验收标准的各项规定，满足《工业探伤放射防护标准》（GBZ117-2022）“探伤室应设置机械通风装置，排风管道外口避免朝向人员活动密集区，每小时有效通风换气次数应不小于 3 次。”的要求。

3.5 辐射安全管理情况

对照本项目环境影响报告表的要求，本项目的辐射安全管理情况见表 3-5。

表 3-5 辐射安全管理情况对照分析表

项目	环评要求	建设情况	结论
辐射安全管理机构	建设单位成立了辐射安全与环境保护管理机构。	建设单位成立了辐射安全管理小组，成员名单见表 3-6。	已落实
辐射安全规章制度	建设单位制定了《三峡大学辐射安全管理规章制度》，该制度包含了辐射安全与环境保护管理机构及其职责、辐射防护和安全保卫制度、岗位职责、操作规程、辐射工作人员培训制度、监测方案、设备检修维护制度、辐射工作人员职业健康检查和个人剂量管理要求，以及辐射事故应急预案。	建设单位制定了《三峡大学辐射安全管理规章制度》，该制度包含了辐射安全与环境保护管理机构及其职责、辐射防护和安全保卫制度、岗位职责、操作规程、辐射工作人员培训制度、监测方案、设备检修维护制度、辐射工作人员职业健康检查和个人剂量管理要求，以及辐射事故应急预案。制度上墙见图 3-4、附件 5。	已落实
工作人员培训情况	本项目拟配置 2 名辐射工作人员，建设单位将按照“使用Ⅱ类射线装置”的要求，在项目筹备阶段安排本项目的辐射工作人员通过“国家核技术利用辐射安全与防护培训平台”参加辐射安全与防护知识培训和考核。	建设单位实际配备 4 名辐射工作人员负责操作和管理本项目的射线装置，已通过“国家核技术利用辐射安全与防护平台”参加辐射安全上岗培训和考核，持有成绩报告单，辐射工作人员考核名单见表 3-7，辐射工作人员培训成绩报告单见附件 6。	已落实
个人剂量监测	建设单位将按照有关要求，对辐射工作人员上岗前进行职业健康检查，经检查合格后方可从事辐射工作；委托有资质的第三方检测机构对辐射工作人员进行个人剂量监测，为辐射工作人员各配备 1 个个人剂量计。工作人员按要求佩戴检测机构发放的个人剂量计上岗，定期回收读出个人有效剂量，监测周期最长不超过 90 天，按要求建立个人剂量档案及职业健康档案。	按照环评要求，建设单位对本项目的辐射工作人员进行职业健康检查和个人剂量监测，建立个人剂量档案及职业健康档案。	已落实
工作场所辐射监测	建设单位将委托检测机构对辐射设备的环境辐射水平进行年度检测，年度检测数据应作为	建设单位委托检测机构对辐射设备的环境辐射水平进行年度检测，年度检测数据将作为本	已落实

	本单位的放射性同位素和射线装置的安全和防护状况年度评估报告的一部分，于每年 1 月 31 日前上报环境行政主管部门。 建设单位拟使用便携式 X-γ 剂量率仪定期（每个月 1 次）对辐射工作场所周围剂量当量率进行巡测，做好巡测记录。	单位的放射性同位素和射线装置的安全和防护状况年度评估报告的一部分，上报环境行政主管部门。 建设单位使用便携式 X-γ 剂量率仪定期（每个月 1 次）对辐射工作场所周围剂量当量率进行巡测，做好巡测记录。	
--	---	--	--

表 3-6 辐射安全管理小组名单

管理人员性质	姓 名	职务	部门
负责人	杨学林	主任	分析测试中心
成员	王朝稳	副主任	分析测试中心
	李冬玉	实验师	分析测试中心
	李涛	高级实验师	分析测试中心
	陈爱清	实验师	分析测试中心
	张开砚	实验师	分析测试中心

表 3-7 辐射工作人员考核名单

序号	岗位	姓 名	考核时间	成绩单号
1	操作人员	肖仁政	2025 年 05 月 24 日	██████████
2	操作人员	李涛	2021 年 09 月 16 日	██████████
3	操作人员	陈爱清	2021 年 09 月 16 日	██████████
4	操作人员	张开砚	2022 年 09 月 22 日	██████████

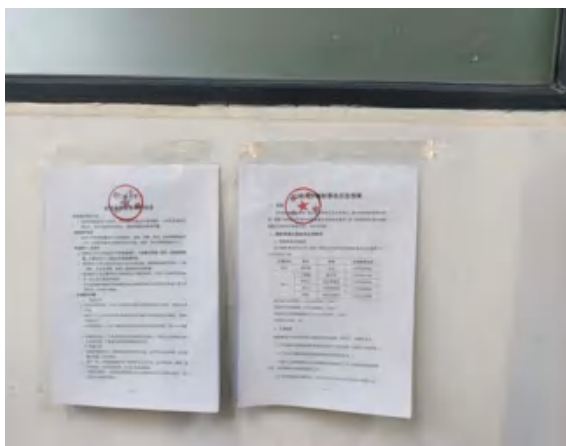


图 3-4 规章制度上墙照片

小结：按照环评文件的要求，本项目基本落实了各项辐射安全管理要求，基本满足《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》、《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》的要求。

3.6 项目建设变动情况

对照《核技术利用建设项目重大变动清单（试行）》（环办辐射函〔2025〕313号），本项目变动情况对照分析见表 3-8。

表 3-8 项目变动情况对照分析表

类型	条款	建设情况	是否重大变动
性质	由核技术利用建设项目变更为其类别建设项目	不存在该情形	否
建设地点	重新选址	不存在该情形	否
	调整辐射工作场所位置（包括总平面布置变化）导致调整后评价范围内出现新的环境保护目标	不存在该情形	否
规模	放射源类别升高	不适用	/
	射线装置类别升高	不存在该情形	否
	非密封放射性物质工作场所级别升高	不适用	/
	放射源的总活度或放射源的数量增加 50%及以上	不适用	/
	射线装置额定功率或输出剂量率或中子产生率增大 50%及以上	不存在该情形	否
	放射性核素或种类增加导致非密封放射性物质工作场所的日等效最大操作量增加 50%及以上	不适用	/
	增加新的辐射工作场所	不存在该情形	否
工艺	生产工艺或使用方法变化导致不利影响加重，含主要工艺装置、配套设备及放射性三废处理设施任何一项变化	不存在该情形	否
辐射安全与防护措施	辐射防护措施改变导致不利影响加重	不存在该情形	否
	辐射安全联锁系统的联锁方式、联锁逻辑发生改变导致联锁功能减弱	不存在该情形	否

	非密封放射性物质工作场所功能和布局变化导致增加控制区	不适用	/
	新增放射性液态流出物排风口或汽载流出物排放口	不适用	/

表四 建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定

4.1 环境影响报告表主要结论	
根据《三峡大学新增 1 台 II 类射线装置项目环境影响报告表》（XH25EA018）对本项目的主要结论见表 4-1。	
表 4-1 环境影响报告表主要结论一览表	
辐射安全与防护措施主要结论	本项目的辐射工作场所布局和分区、辐射屏蔽、各项辐射安全与防护措施、安全操作要求等满足《工业探伤放射防护标准》（GBZ117-2022）要求。
辐射安全管理措施主要结论	建设单位按照相关法规的要求成立了辐射安全与环境保护管理机构，明确了管理机构职责，符合相关法规的要求。 建设单位制定的《辐射安全管理规章制度》较全面，易实行，可操作性强。一旦发生辐射事故时，可迅速应对，满足《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》、《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》等法律法规的要求。 建设单位制定的辐射工作人员培训计划、个人剂量监测计划、工作场所环境辐射监测计划和辐射监测方案满足相关法律法规的要求。本项目正常运行时，建设单位应严格按照辐射监测计划做好环境辐射监测工作。 建设单位按要求成立了辐射事故应急机构，明确了应急分工和职责，制定的《三峡大学辐射事故应急预案》具有可操作性，保证在发生辐射事故时，做到责任和分工明确，能够迅速、有序处理。
工作场所周围环境剂量率结论	本项目 CT 成像系统屏蔽体外 0.3m 关注点及操作台处的辐射剂量率估算值最高约 6.5E-01μSv/h，不大于 2.5μSv/h，满足《工业探伤放射防护标准》（GBZ117-2022）的剂量率控制要求。
个人受照剂量结论	本项目评价范围内辐射工作场所的周最大剂量当量为 16μSv/周，公众场所的周最大剂量当量为 1.6μSv/周，满足《工业探伤放射防护标准》（GBZ117-2022）规定的“对放射工作场所，其值不大于 100μSv/周，对公众场所，其值应不大于 5μSv/周”的要求；本项目评价范围内辐射工作人员年最大有效剂量为 7.0E-01mSv/a，公众年有效最大有效剂量为 6.9E-02mSv/a，满足“辐射工作人员不超过 2mSv/a、公众不超过 0.1mSv/a”的年有效剂量约束要求，满足国家标准《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）的要求。
4.2 审批部门审批决定	
根据《宜昌市生态环境局关于<三峡大学新增 1 台 II 类射线装置项目>环境影响报告表的批复》（宜市环辐审〔2025〕6 号），审批部门的审批批复如下：	
一、该项目位于湖北省宜昌市西陵区大学路 8 号三峡大学文科 6 号楼 104。项	

目建设内容:在三峡大学文科 6 号楼 104 安装使用 1 台天津三英公司 multiscaleVoxel 2000 型 3D 微米或纳米计算机断层扫描和数字射线成像系统（简称 CT 成像系统），用于岩石工程研究的混凝土试块无损检测。设备自带屏蔽体，设有两个射线发生器，分别为 450kV 射线发生器和 225kV 射线发生器，这两个射线发生器不能同时出束，其有用线束朝北侧照射。450kV 射线发生器最大管电压为 450kV，最大管电流为 5mA；225kV 射线发生器最大管电压为 225kV，最大管电流为 3mA。建设单位使用时根据实验所需选择相应的射线发生器。核技术应用种类和范围为：使用 II 类射线装置。项目总投资 800 万元，其中环保投资 100 万元，占比 12.5%。

二、《报告表》结论表明：本项目通过合理的屏蔽防护、配备适当的防护用品及有效的安全管理措施，可以满足国家相关法规标准的要求，符合辐射防护“实践正当性”原则。我局同意你单位按照《报告表》所列建设项目的性质、规模、地点及环境保护措施进行建设。

三、你单位应按照《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》的规定，落实《报告表》各项要求后申请办理《辐射安全许可证》，并重点做好以下工作：

（一）加强辐射工作的辐射安全管理，切实完善辐射工作场所辐射安全与防护措施。按照国家有关安全和防护标准的要求，设置安全和防护设施以及防护安全连锁、报警装置或者工作信号，严格划定辐射安全防护监督区和控制区，按规范设置醒目的电离辐射警示标志，做好警戒和人员清场工作，确保具有防止误操作、防止工作人员和公众受到意外照射的安全措施，杜绝辐射事故的发生。

（二）建立健全辐射安全与防护管理的各项规章制度。成立辐射安全与环境保护管理机构，明确管理人员，加强各类辐射防护设施的日常检查和维护保养，严格落实辐射安全防护措施、岗位责任和操作规程，做到有效管理，责任到人。

（三）加强对辐射工作人员的辐射安全教育，提高防范意识。从事辐射工作的人员必须通过辐射安全与防护知识及相关法律法规的培训和考核，操作人员必须持证上岗，并按规定每五年进行一次再培训。工作人员应配备必要的防护用品和监测报警仪器，定期开展辐射环境监测及辐射工作人员个人剂量监测，建立个人剂量监测、职业健康档案及工作场所定期监测档案。

（四）严格落实环境风险各项防控措施。完善辐射事故应急预案并每年开展应急演练，认真落实各项风险事故防范和辐射事故应急处理措施。

（五）应于每年 1 月 31 日前编写上年度的辐射安全和防护状况年度评估报告，送生态环境行政主管部门备案。

四、在设备调试和运营过程中，应建立畅通的公众参与平台，加强与周边公众的沟通，及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环境保护要求。

五、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，按规定程序自行开展竣工环境保护验收。

六、本批复自下达之日起 5 年内有效。项目的环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批本项目的环境影响评价文件。

七、请宜昌市生态环境局西陵区分局负责该项目“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

表五 验收监测质量保证及质量控制

5.1 CMA 资质和认证项目

广州星环科技有限公司已取得 CMA 检验检测机构资质认定证书（证书编号 202219116226），计量认证标准包括本次验收监测采用的《工业探伤放射防护标准》（GBZ117-2022）和《环境 γ 辐射剂量率测试技术规范》（HJ1157-2021），见附件 7。

5.2 人员保证

1.竣工环保验收的监测人员具备从事环境辐射监测的工作经历，测量人员经环境 γ 辐射剂量率测量相关专业培训并考核合格，充分了解核技术利用项目和环境保护领域的相关专业技术知识，掌握辐射监测技术和相应技术标准方法，具备对检测结果做出相应评价的判断能力。熟悉本单位检验检测体系管理程序。

2.本项目监测人员在实施检测前，经确认使用仪器的检测因子、测量范围和能量响应等参数均满足验收对象的检测要求，核实检测现场的操作环境满足所使用仪器的操作环境要求。提前开启检测仪器预热至少 1 分钟，完成内部检测单元的自动检测，并确认仪器的电量充足后，再进行检测。

3.本项目监测人员在检测时，合理布设监测点位，保证各监测点位布设的科学性和可比性，同时满足标准要求。

5.3 仪器保证

1.X- γ 辐射剂量率测量仪器定期校准，每年至少 1 次送到计量检定机构校准环境 X- γ 辐射剂量率测量仪器，两次校准之间进行一次期间核查。

2.更新仪器和方法时，在典型的和极端的辐射场条件下与原仪器和方法的测量结果进行对照，以保持数据的前后一致性。

3.X- γ 辐射剂量率测量应选用相对固有误差小的仪器（ $< \pm 15\%$ ）。

4.每次测量前、后均检查仪器的工作状态是否正常。

5.4 审核保证和档案记录

监测报告严格执行三级审核制度，经过校对、校核，最后由授权签字人审定。所有报告完成后，都会进行电子档和纸质档的存档记录。质量保证活动按要求做好记录，并确保所有记录信息的完整性、充分性和可追溯性。

表六 验收监测内容

6.1 监测项目

本项目的监测方法和监测项目见表 6-1。

表 6-1 监测方法和项目

监测方法	监测项目
《环境 γ 辐射剂量率测量技术规范》（HJ1157-2021） 《工业探伤放射防护标准》（GBZ117-2022）	X、 γ 辐射剂量率

6.2 检测仪器

本项目验收检测使用的仪器信息见表 6-2。

表 6-2 检测仪器信息

仪器名称	便携式 X、 γ 辐射周围剂量当量率仪	仪器型号	AT1123 型
生产厂家	白俄罗斯 ATOMTEX	仪器编号	56810
检定日期	2025 年 09 月 05 日	有效期	1 年
测量范围	50nSv/h~10Sv/h	能量范围	15keV~10MeV
检定单位	上海市计量测试技术研究院	证书编号	2025H21-20-6091593001

6.3 监测点位

6.3.1 布点原则

参照《工业探伤放射防护标准》（GBZ117-2022）的规定，射线装置的放射防护检测应在额定工作条件下，主屏蔽应在没有工件时进行，副屏蔽应在有工件时进行，应首先进行装置整体的辐射水平巡测，以发现可能出现的高辐射水平区，然后再定点检测。定点位置应包括：

- a) 通过巡测，发现辐射水平异常高的位置；
- b) 装载门和检修门外 30cm 处上、下、左、中、右侧各 1 个点；
- c) 屏蔽体外 30cm 离地面高度为 1m 处，每个面至少测 3 个点；
- d) 操作位；

e) 人员经常活动的位置。

6.3.2 监测布点图

根据以上布点原则，结合本项目的实际情况进行布设检测点位，具体检测点位的布置见图 6-1。

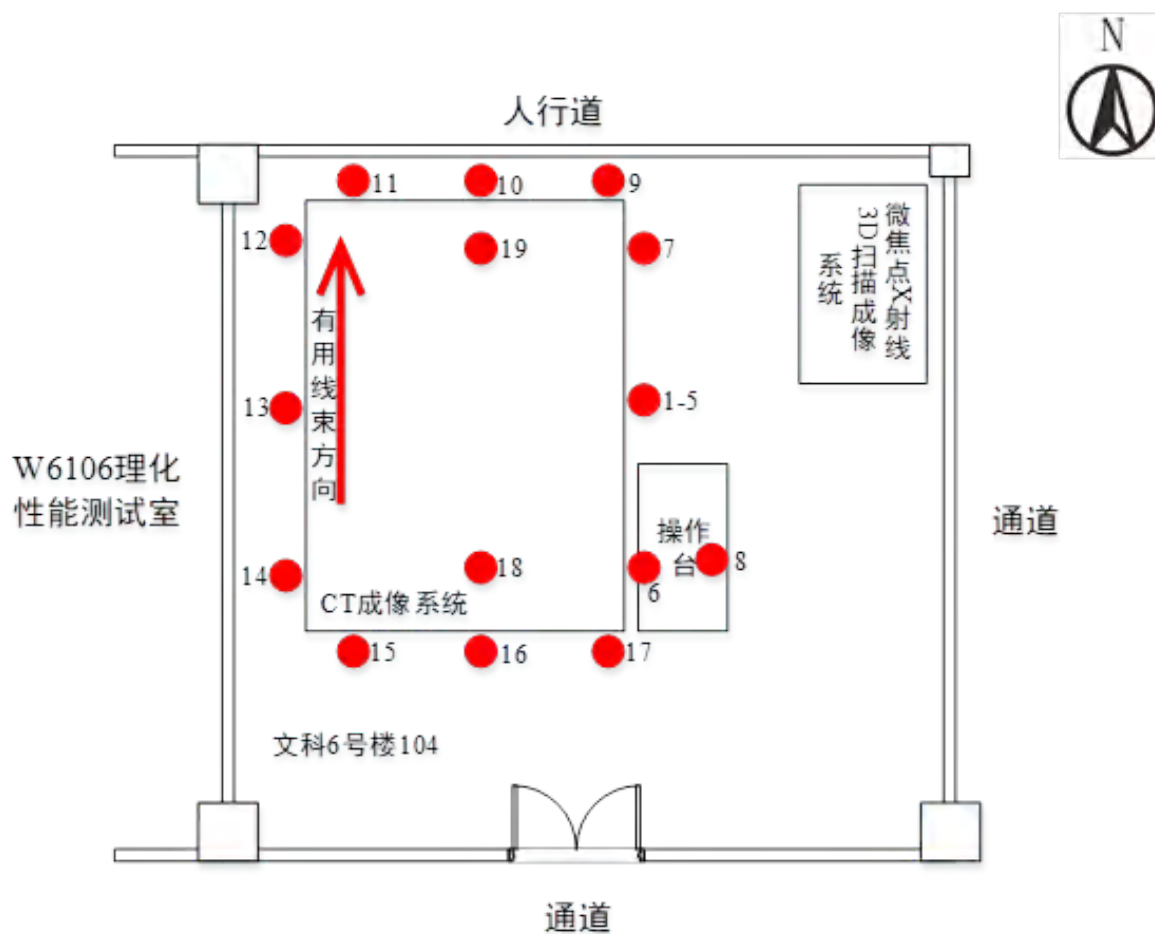


图 6-1 监测布点图

表七 验收监测

7.1 验收监测期间运行工况

本项目的验收监测运行工况见表 7-1。

表 7-1 验收监测运行工况

监测项目	检测对象	额定参数	监测工况
X、 γ 辐射剂量率	1 台 multiscaleVoxel 2000 型 CT 成像系统	射线管 1 最大管电压和最大管电流: 450kV /5mA	射线管 1: 400kV, 1mA
		射线管 2 最大管电压和最大管电流: 225kV /3mA	

7.2 验收监测结果

验收检测结果见表 7-2，检测报告见附件 8。

表 7-2 检测结果

点位编号	点位描述	表面介质	检测结果($\mu\text{Sv/h}$)
1	装载门左侧门缝（本底值）	钢	0.15±0.01
1	装载门左侧门缝	钢	0.18±0.01
2	装载门下侧门缝	钢	0.18±0.01
3	装载门右侧门缝	钢	0.18±0.01
4	装载门上侧门缝	钢	0.18±0.01
5	装载门中间门缝	钢	0.18±0.01
6	设备东侧（1）	钢	0.17±0.01
7	设备东侧（2）	钢	0.18±0.01
8	操作台	钢	0.16±0.01
9	设备北侧（1）	钢	0.19±0.01
10	设备北侧（2）	钢	0.19±0.01
11	设备北侧（3）	钢	0.19±0.01
12	设备西侧（1）	钢	0.18±0.01

13	设备西侧（2）	钢	0.18±0.01
14	设备西侧（3）	钢	0.18±0.01
15	设备南侧（1）	钢	0.17±0.01
16	设备南侧（2）	钢	0.17±0.01
17	设备南侧（3）	钢	0.17±0.01
18	设备顶部（1）	钢	0.17±0.01
19	设备顶部（2）	钢	0.17±0.01

注：1、以上数据已校准，校准系数为 1.01；

2、仪器探头垂直于检测面，距离约 30cm；每个检测面先通过巡测，以找到最大的点位，再定点检测，待读数稳定后，间隔 10 秒读取 1 个数值；设备底部无法到达；

3、检测时，有用线束朝设备北侧照射；

4、检测时，其他设备处于未出束状态；

5、本底值检测时，装置处于未出束状态；

6、检测结果没有扣除本底值和宇宙射线响应值。

结论：三峡大学使用的 1 台 multiscaleVoxel 2000 型 CT 成像系统，在常用最大工作条件下，屏蔽体外周围剂量当量率均不大于 2.5μSv/h，满足《工业探伤放射防护标准》（GBZ117-2022）的剂量率控制要求。

7.3 人员受照剂量估算结果

辐射工作人员及公众的受照剂量估算公式如下：

$$E = \dot{H} \times t \times T/R^2/1000$$

E——保护目标的受照剂量，mSv/a；

$\dot{H}$ ——监测点的辐射剂量率，μSv/h；

t——本项目周、全年出束时间，h；

T——保护目标的居留因子；

R——保护目标至 CT 成像系统的距离，m。

将 CT 成像系统所有检测点中最大周围剂量当量率作为辐射工作人员的受照剂

量率，监督区外各个相邻区域的保护目标（公众）用各个方向的最大监测值作为其受照剂量率，并考虑距离因素，保守选用与环评一致的居留因子进行估算。项目四周场所人员有效受照剂量估算结果见表 7-3。

表 7-3 四周场所人员有效受照估算结果

方位	场所	保护目标	受照剂量率 ($\mu\text{Sv/h}$)	距离因素 (m)	居留因子	周出束时间 (h)	年出束时间 (h)	周剂量当量 ($\mu\text{Sv/周}$)	年有效剂量 (mSv/年)
/	文科 6 号楼 104	辐射工作人员	0.19	/	1	25	1075	4.8	2.0E-01
东侧	通道	公众	0.18	3	1/5	25	1075	1.0E-01	4.3E-03
南侧	通道	公众	0.17	3	1/5	25	1075	9.4E-02	4.1E-03
西侧	W6106 理化性能测试室	公众	0.18	1.2	1/2	25	1075	1.6	6.7E-02
北侧	人行道	公众	0.19	12	1/10	25	1075	3.3E-03	1.4E-04
二层	多媒教室 4	公众	0.17	2.2	3/10	25	1075	2.6E-01	1.1E-02

根据表 7-3 估算显示，辐射工作场所的周最大剂量当量为 $4.8\mu\text{Sv/周}$ ，公众场所的周最大剂量当量为 $1.6\mu\text{Sv/周}$ ，满足《工业探伤放射防护标准》（GBZ117-2022）“放射工作场所不大于 $100\mu\text{Sv/周}$ ，公众场所不大于 $5\mu\text{Sv/周}$ ”的周剂量限值控制要求；辐射工作人员最大年有效剂量为 $2.0\text{E-}01\text{mSv/a}$ ，公众最大年有效最大受照剂量为 $6.7\text{E-}02\text{mSv/a}$ ，满足“辐射工作人员不超过 5mSv/a 、公众不超过 0.1mSv/a ”的年有效剂量约束要求，满足国家标准《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）的要求。受照剂量率未扣除本底的影响，距 CT 成像系统 50m 处其他受保护目标随着距离的衰减，受照剂量将更低，同样满足国家标准《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）的要求。

表八 验收结论

8.1 项目建设情况总结

三峡大学新增 1 台 II 类射线装置项目位于湖北省宜昌市西陵区大学路 8 号三峡大学文科 6 号楼 104。建设内容为：在三峡大学文科 6 号楼 104 安装使用 1 台天津三英公司 multiscaleVoxel 2000 型 CT 成像系统，用于岩石工程研究的混凝土试块无损检测。设备自带屏蔽体，属 II 类射线装置。本项目的建设内容、源项情况和工程设备和工艺分析等与环评文件及其批复要求一致。

8.2 辐射安全与防护总结

本项目的辐射工作场所分区、屏蔽设施建设情况和屏蔽效能、辐射安全与防护措施、三废处理设施建设和处理能力等与环评文件及其批复要求基本一致。建设单位按照环评文件及其批复的要求，成立了辐射安全管理机构、制定了辐射安全管理制度和辐射事故应急处理预案，落实了辐射工作人员培训和辐射监测工作。

8.3 验收监测总结

环境辐射监测结果显示，本项目正常工作时，屏蔽体外关注点的剂量当量率均不大于 $2.5\mu\text{Sv/h}$ ，满足《工业探伤放射防护标准》（GBZ117-2022）的辐射剂量率控制要求；工作人员的年有效受照剂量不超过 5mSv 、公众的年有效受照剂量不超过 0.1mSv ，满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）的要求。

8.4 结论

本项目严格执行了环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的环境保护“三同时”制度，符合竣工环境保护验收的有关规定。综上所述，三峡大学新增 1 台 II 类射线装置项目可以通过竣工环境保护验收。

宜昌市生态环境局

宜市环辐审〔2025〕6号

市生态环境局关于三峡大学新增1台II类射线 装置项目环境影响报告表的批复

三峡大学：

你单位报送的《三峡大学新增1台II类射线装置项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，根据《报告表》及其技术评审会专家组评审意见，现批复如下：

一、该项目位于湖北省宜昌市西陵区大学路8号三峡大学文科6号楼104。项目建设内容：在三峡大学文科6号楼104安装使用1台天津三英公司 multiscaleVoxel 2000 型 3D 微米或纳米计算机断层扫描和数字射线成像系统（简称 CT 成像系统），用于岩石工程研究的混凝土试块无损检测。设备自带屏蔽体，设有两个射线发生器，分别为 450kV 射线发生器和 225kV 射线发生器，这两个射线发生器不能同时出束，其有用线束朝北侧照射。450kV 射线发生器最大管电压为 450kV，最大管电流为 5mA；225kV 射线发生器最大管电压为 225kV，最大管电流为 3mA。建设单位使用时根据实验所需选择相应的射线发生器。核技术应

用种类和范围为：使用 II 类射线装置。项目总投资 800 万元，其中环保投资 100 万元，占比 12.5%。

二、《报告表》结论表明：本项目通过合理的屏蔽防护、配备适当的防护用品及有效的安全管理措施，可以满足国家相关法规标准的要求，符合辐射防护“实践正当性”原则。我局同意你单位按照《报告表》所列建设项目的性质、规模、地点及环境保护措施进行建设。

三、你单位应按照《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》的规定，落实《报告表》各项要求后申请办理《辐射安全许可证》，并重点做好以下工作：

（一）加强辐射工作的辐射安全管理，切实完善辐射工作场所辐射安全与防护措施。按照国家有关安全和防护标准的要求，设置安全和防护设施以及防护安全联锁、报警装置或者工作信号，严格划定辐射安全防护监督区和控制区，按规范设置醒目的电离辐射警示标志，做好警戒和人员清场工作，确保具有防止误操作、防止工作人员和公众受到意外照射的安全措施，杜绝辐射事故的发生。

（二）建立健全辐射安全与防护管理的各项规章制度。成立辐射安全与环境保护管理机构，明确管理人员，加强各类辐射防护设施的日常检查和维护保养，严格落实辐射安全防护措施、岗位责任和操作规程，做到有效管理，责任到人。

(三)加强对辐射工作人员的辐射安全教育,提高防范意识。从事辐射工作的人员必须通过辐射安全与防护知识及相关法律法规的培训和考核,操作人员必须持证上岗,并按规定每五年进行一次再培训。工作人员应配备必要的防护用品和监测报警仪器,定期开展辐射环境监测及辐射工作人员个人剂量监测,建立个人剂量监测、职业健康档案及工作场所定期监测档案。

(四)严格落实环境风险各项防控措施。完善辐射事故应急预案并每年开展应急演练,认真落实各项风险事故防范和辐射事故应急处理措施。

(五)应于每年1月31日前编写上年度的辐射安全和防护状况年度评估报告,送生态环境行政主管部门备案。

四、在设备调试和运营过程中,应建立畅通的公众参与平台,加强与周边公众的沟通,及时解决公众提出的环境问题,满足公众合理的环境保护要求。

五、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后,按规定程序自行开展竣工环境保护验收。

六、本批复自下达之日起5年内有效。项目的环境影响评价文件经批准后,如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的,建设单位应当重新报批本项目的环境影响评价文件。

七、请宜昌市生态环境局西陵区分局负责该项目“三同时”监督检查和日常监督管理工作。



抄送：宜昌市生态环境局西陵区分局，宜昌市生态环境保护综合执法支队。

宜昌市生态环境局办公室

2025年6月30日印发

附件 2：辐射安全许可证



辐射安全许可证

根据《中华人民共和国放射性污染防治法》和《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》等法律法规的规定，经审查准予在许可种类和范围内从事活动。

单位名称： 三峡大学

统一社会信用代码： 12420000422217912K

地 址： 湖北省宜昌市西陵区大学路8号

法定代表人： 黄艳

证书编号： 鄂环辐证[E0327]

种类和范围： 使用Ⅴ类放射源；使用Ⅱ类、Ⅲ类射线装置（具体范围详见副本）。

有效期至： 2026年12月16日



发证机关： 宜昌市生态环境局
(公章)

发证日期： 2026年03月10日

中华人民共和国生态环境部监制



辐射安全许可证

(副本)



中华人民共和国生态环境部监制



根据《中华人民共和国放射性污染防治法》和《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》等法律法规的规定，经审查准予在许可种类和范围内从事活动。

单位名称	三峡大学		
统一社会信用代码	12420000422217912K		
地 址	湖北省宜昌市西陵区大学路 8 号		
法定代表人	姓 名	黄艳	联系方式
辐射活动场所	名 称	场所地址	负责人
	机械与动力学院 M2124 室	湖北省宜昌市西陵区大学路 8 号三峡大学	肖仁政
	机械楼 2 楼 M1209 室	湖北省宜昌市西陵区大学路 8 号三峡大学	祝玉
	生材 7 号楼 105	湖北省宜昌市西陵区大学路 8 号三峡大学	杨学林
	生材 7 号楼 202	湖北省宜昌市西陵区大学路 8 号三峡大学	杨学林
	文科 6 号楼 104	湖北省宜昌市西陵区大学路 8 号三峡大学	杨学林
	文科 6 号楼 103	湖北省宜昌市西陵区大学路 8 号三峡大学	杨学林
	文科 6 号楼 108	湖北省宜昌市西陵区大学路 8 号三峡大学	杨学林
证书编号	鄂环辐证[E0327]		
有效期至	2026 年 12 月 16 日		
发证机关	宜昌市生态环境局		
发证日期	2026 年 03 月 10 日		



(一) 放射源

证书编号:鄂环辐证[E0327]

序号	活动种类和范围					使用台账							备注
	辐射活动场所名称	核素	类别	活动种类	总活度(贝可)/ 活度(贝可)× 枚数	编码	出厂活度 (贝可)	出厂日期	标号	用途	来源	申请 单位	监管 部门
1	机械与动力学院 M2124 室	Co-57	V类	使用	1.85E+9*2								

2/8



(二) 非密封放射性物质

证书编号:鄂环辐证[E0327]

活动种类和范围										备注	
序号	辐射活动场所名称	场所等级	核素	物理状态	活动种类	用途	日最大操作量 (贝可)	日等效最大操作量 (贝可)	年最大用量 (贝可)	申请 单位	监管 部门
此页无内容											

3/8



(三) 射线装置

证书编号: 鄂环辐证[E0327]

活动种类和范围					使用台账					备注		
序号	辐射活动场所名称	装置分类名称	类别	活动种类	数量/台(套)	装置名称	规格型号	产品序列号	技术参数(最大)	生产厂家	申请单位	监管部门
1	机械楼2楼 M1209室	X射线衍射仪	III类	使用	1	X-射线单晶衍射仪	XtaLAB PRO MM003 (Cu)	B1265000269-01	管电压 50 kV 管电流 0.6mA	日本理学		
2	生材7号楼 105	X射线衍射仪	III类	使用	1	X射线衍射仪	SmartLab	BD071000027-01	管电压 45 kV 管电流 200 mA	日本理学		
3		X射线衍射仪	III类	使用	1	单晶 X 射线衍射仪	XtaLAB Synergy-i	25210044	管电压 50 kV 管电流 1mA	株式会社理学		
4	生材7号楼 202	其他各类 X 射线检测装置(测厚、称重、测孔径、测密度等)	III类	使用	1	能量色散 X 射线荧光光谱仪	EDN-7000	212-25555-58	管电压 50 kV 管电流 1 mA	日本岛津		
5	文科6号楼 103	其他各类 X 射线检测装置(测厚、	III类	使用	1	X射线光电探测器	AXIS Supra	K005419005702	管电压 15 kV 管电流 40 mA	日本岛津		

4/8



(三) 射线装置

证书编号: 鄂环辐证[E0327]

活动种类和范围					使用台账					备注		
序号	辐射活动场所名称	装置分类名称	类别	活动种类	数量/台(套)	装置名称	规格型号	产品序列号	技术参数(最大)	生产厂家	申请单位	监管部门
		称重、测孔径、测密度等)										
6	文科6号楼104	工业用X射线计算机断层扫描(CT)装置	II类	使用	1	微焦点X射线3D扫描成像系统	SkyScan1272	197N09237	管电压 100 kV 管电流 0.25 mA	德国布鲁克		
7	文科6号楼104	工业用X射线计算机断层扫描(CT)装置	II类	使用	1	3D微米级纳米计算机断层扫描和数字射线成像系统(简称CT成像系统)	multiscale Voxel2000	TS25104	管电压 450 kV 管电流 5 mA	天津三英精密仪器股份有限公司		
8	文科6号楼108	X射线衍射仪	III类	使用	1	X射线衍射仪	Ultima IV	HD2702N	管电压 40 kV 管电流 40 mA	日本理学		

5/8



(四) 许可证条件

证书编号：鄂环辐证[E0327]

符合环境保护部令第3号许可的工作范围。



6/8



(五) 许可证申领、变更和延续记录

证书编号：鄂环辐证[E0327]

序号	业务类型	批准时间	内容事由	申领、变更和延续前许可证号
1	重新申请	2026-03-10	辐射安全许可证重新申领（分析测试中心新增一台二类射线装置）	鄂环辐证[E0327]
2	重新申请	2025-08-22	辐射安全许可证重新申领（分析测试中心新增一台三类射线装置）	鄂环辐证[E0327]
3	重新申请	2025-06-19	原辐射活动场所变更	鄂环辐证[E0327]
4	重新申请	2024-10-28	原辐射活动场所变更	鄂环辐证[E0327]
5	申请	2021-12-17	申请，批准时间：2021-12-17	鄂环辐证[E0327]
6	申请	2017-07-06	申请，批准时间：2017-07-06	鄂环辐证[E0008]



7/8



(六) 附件和附图

证书编号: 鄂环辐证[B0327]



8/8

附件 3：竣工环境保护验收自查记录

竣工环境保护验收自查记录

项目名称：三峡大学新增 1 台 II 类射线装置项目

1、自查清单


自查项目	自查内容	落实情况	整改意见和整改情况
环保手续履行情况	环境影响报告书（表）审批手续	☒ 已落实 ☐ 未落实，需整改 ☐ 不适用	
	国家与地方生态环境部门对项目的督查、整改要求和其他相关要求的落实情况	☒ 已落实 ☐ 未落实，需整改 ☐ 不适用	
	建设过程中的重大变动及相应手续履行情况	☐ 已落实 ☐ 未落实，需整改 ☒ 不适用	
	辐射安全许可证申请	☒ 已落实 ☐ 未落实，需整改 ☐ 不适用	
	放射性同位素转让（进出口）审批、备案情况，放射源送贮或转让审批、备案情况	☐ 已落实 ☐ 未落实，需整改 ☒ 不适用	
	放射性废物送贮/处置情况	☐ 已落实 ☐ 未落实，需整改 ☒ 不适用	
项目建设情况	建设性质、规模、地点	☒ 已落实 ☐ 未落实，需整改 ☐ 不适用	
	主要生产工艺	☐ 已落实 ☐ 未落实，需整改 ☒ 不适用	
	辐射源项	☒ 已落实 ☐ 未落实，需整改 ☐ 不适用	
	项目主体工程 and 辅助工程规模	☒ 已落实 ☐ 未落实，需整改 ☐ 不适用	
辐射安全与防护设施建	施工合同、监理合同中辐射安全与防护设施的建设内容和要求	☒ 已落实 ☐ 未落实，需整改 ☐ 不适用	
	辐射安全与防护设施建设进度和资金使用情况	☒ 已落实 ☐ 未落实，需整改	

设 情 况		☐ 不适用	
	项目实际环保投资总额占项目实际总投资额的百分比。	☒ 已落实 ☐ 未落实，需整改 ☐ 不适用	
	屏蔽防护设施	☒ 已落实 ☐ 未落实，需整改 ☐ 不适用	
	放射性废水、放射性废气及放射性固体废物暂存或处理设施	☐ 已落实 ☐ 未落实，需整改 ☒ 不适用	
	管线穿越屏蔽墙体情况和人员活动区域的屏蔽补偿情况	☒ 已落实 ☐ 未落实，需整改 ☐ 不适用	
	安全连锁、警示标志、信号指示、视频监控等	☒ 已落实 ☐ 未落实，需整改 ☐ 不适用	
	辐射分区	☒ 已落实 ☐ 未落实，需整改 ☐ 不适用	
	人员辐射培训考核	☒ 已落实 ☐ 未落实，需整改 ☐ 不适用	
	个人剂量管理	☒ 已落实 ☐ 未落实，需整改 ☐ 不适用	
	辐射监测（设施）	☒ 已落实 ☐ 未落实，需整改 ☐ 不适用	
	台账管理	☒ 已落实 ☐ 未落实，需整改 ☐ 不适用	

填表说明：如果是自查发现未落实，应先落实后再勾选“已落实”，如果是生态环境部门检查发现未落实，应勾选“未落实，需整改”，并填写整改意见和整改情况。

2、自查结果

通过全面自查，本项目不存在环境保护审批手续不全、发生重大变动且未重新报批环境影响报告书（表）或环境影响报告书（表）未经批准、辐射安全与防护措施未按环评文件进行落实的情况，满足验收标准要求。

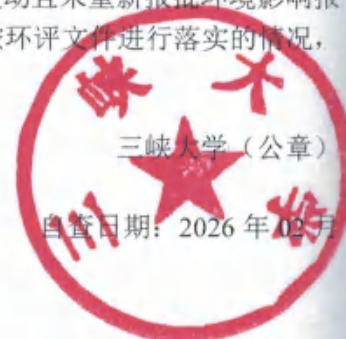

附件 4：其他需要说明的事项

三峡大学

新增 1 台 II 类射线装置项目其他需要说明的事项

一、辐射安全许可证持证情况

2026 年 03 月 10 日，建设单位重新申领了辐射安全许可证（鄂环辐证[E0327]）。辐射安全许可证种类和范围：使用 V 类放射源；使用 II 类、III 类射线装置。有效期至：2026 年 12 月 16 日。辐射安全许可证射线装置中包含本次验收的 1 台 multiscaleVoxel 2000 型 CT 成像系统。

二、辐射安全与环境保护管理机构运行情况

为贯彻环境主管部门对使用射线装置安全管理的有关要求，根据国务院《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》、生态环境部《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》等法规文件，为保护工作人员及场所周围公众的健康权益，建设单位决定成立辐射安全管理小组，人员组成如下：

管理人员性质	姓 名	职务	部门
负责人	杨学林	主任	分析测试中心
成员	王朝稳	副主任	分析测试中心
	李冬玉	实验师	分析测试中心
	李涛	高级实验师	分析测试中心
	陈爱清	实验师	分析测试中心
	张开砚	实验师	分析测试中心

辐射安全管理小组主要职责是严格遵守和执行公司各辐射安全管理制度、做好辐射防护各项工作。

三、防护用品和监测仪器配备情况

按照环评要求，建设单位为辐射工作人员配备个人剂量计和个人剂量报警仪，并在工作期间佩戴好。配备了 1 台便携式 X-γ 剂量率仪用于射线装置的日常辐射监测，配备了 4 台个人剂量报警仪用于辐射工作人员日常工作使用。

四、人员配备及辐射安全与防护培训考核情况

建设单位配备 4 名辐射工作人员，人员已通过“国家核技术利用辐射安全与防护平台”参加辐射安全上岗培训和考核，持有成绩报告单。

五、射线装置台账管理情况

本项目不涉及放射源，射线装置设置台账登记管理制度，主要记录设备当天的使用情况，以及做好维修维护记录。


六、放射性废物台账管理情况

本核技术利用项目不涉及放射性废气、废水、固废等污染物排放。

七、辐射安全管理制度执行情况

建设单位制定了《三峡大学辐射安全管理规章制度》，该制度包含辐射安全管理机构及其职责、辐射防护和安全保卫制度、岗位职责、操作规程、辐射工作人员培训制度、监测方案、设备检修维护制度、辐射工作人员职业健康检查和个人剂量管理要求，以及辐射事故应急预案。建设单位已将规章制度和应急预案张贴上墙。

附件 5：辐射安全管理规章制度

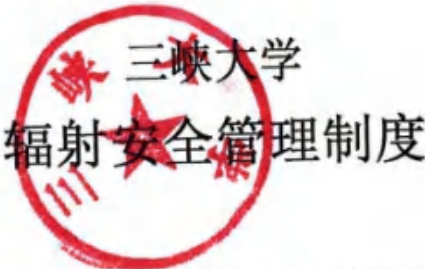

为贯彻上级环境主管部门对 X 射线装置安全管理的有关要求，根据国务院《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》、生态环境部《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》等法规文件，为保护辐射工作人员及场所周围公众的健康权益，结合单位实际，制定本制度。

目录

辐射安全和安全保卫制度.....2

辐射工作岗位职责.....3

工业 CT 安全操作规程4

辐射工作人员培训制度.....6

辐射监测计划.....7

辐射工作人员职业健康监护和个人剂量管理要求.....10

射线装置维修维护制度.....11

射线装置管理制度.....14

射线装置使用台账登记管理制度.....15

附件 1.射线装置使用记录表（样表）16

附件 2：射线装置日常安全点检表（样表）17



辐射安全和安全保卫制度

为了加强单位的射线装置管理工作，确保射线装置的安全运行，维护正常的工作和生活秩序，特制订以下制度：

一、人员出入保卫

（一）积极维护单位正常工作和生活秩序，遵纪守法，树立自我安全防范意识，增强责任感。

1. 不得携带各种违禁品、危险品和进入办公场所；
2. 不得私带防护用品等公物出单位占为己有；
3. 主动接受门卫保安人员的安全监督和检查；

（二）值勤保安对待进出工作人员，应做好登记工作，工作结束后记录好离开时间，并存档备查。

二、操作安全保卫

从事辐射检测工作，必须向相应主管部门申请许可，取得《辐射安全许可证》后方可开展相关检测工作，并按规定时限申请校验；

每年对辐射工作场所、设备性能进行辐射防护检测及状态检测，保证辐射检测设备和辐射工作场所辐射水平符合国家有关标准要求；

凡操作使用射线装置人员，必须熟悉设备使用手册，在生态环境部辐射安全与防护培训平台上参加培训，考核合格后方可上岗；

射线装置周围必须设置醒目的电离辐射警告标志和工作指示灯；进行操作时必须带好相关防护用品，并限制无关人员进入；

辐射工作人员应当按规定接受职业健康检查，接受个人剂量监测，定期进行放射防护知识培训；

严格执行检查资料的登记、保存、提取和借阅制度，不得因资料管理使非相关工作人员接受不必要的照射。



一、操作人员

1、每天工作前先检查射线装置的辐射安全设施状态（主要包括防护门、辐射监测仪器、急停等能否正常工作），并记录于“射线装置日常安全点检表”和“射线装置使用记录表”（见附件1、附件2）中，任何辐射安全设施不能正常工作时，不允许使用该射线装置；

2、按照操作规程操作射线装置，未经辐射安全与防护培训和考核，不能操作射线装置；

3、保管好个人剂量计和个人剂量报警仪，并按要求正确佩戴；

4、出现异常，如设备故障、辐射水平异常，立即通知设备管理员。

二、管理人员


1、结合单位实际定期完善辐射安全管理规章制度，并组织实施；

2、组织落实工作场所日常辐射监测工作；

3、做好工作人员的辐射防护与安全培训，组织实施辐射工作人员的职业健康检查和个人剂量监测，按要求建立个人剂量档案；

4、定期对辐射安全与防护工作进行检查，检查本单位辐射工作人员的辐射安全操作情况，指导做好操作人员的辐射防护，确保不发生辐射安全事故；

5、负责对射线装置环保手续的管理，负责辐射安全许可证的变更、新增、延续等管理事项。

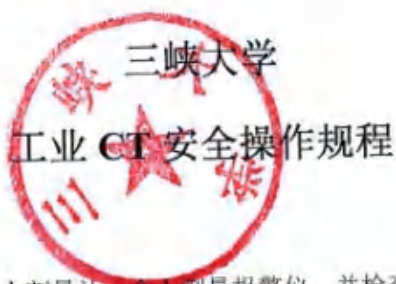

操作步骤

1. 准备工作

- 操作人员佩戴个人剂量计、个人剂量报警仪，并检查辐射监测仪器工作状态。
- 检查工业CT设备是否完好无损，是否符合技术要求，是否连接好电源、信号线等。
- 检查急停开关、安全防护门是否正常运行。
- 检查冷却水箱是否正常运行冷却液是否在标准水平。
- 检查被检测物体是否清洁干燥，是否有明显的损伤或变形，是否符合检测要求，是否适合放置在工业CT的扫描台上。
- 根据被检测物体的尺寸、形状、材料等特点，选择合适的 X 射线源、探测器、滤波器等参数，设置好扫描模式、扫描范围、扫描速度、扫描角度等参数。

2. 扫描过程

- 将被检测物体放置在扫描台上，调整好位置和姿态，使其与 X 射线源和探测器保持一定的距离和角度。
- 启动工业CT设备，开始扫描（透视检测）。在扫描（透视检测）过程中，观察设备的运行状态和显示屏上的实时图像，及时发现并处理异常情况。
- 等待扫描（透视检测）完成，保存图像数据。根据需要，可以对数据进行后处理，如图像增强、图像重建、图像分析等。

3. 结果判断

- 根据重建出来的断层图像、三维图像或平面图像，观察被检测物体的内部结构、缺陷、密度等信息，与预期结果或标准结果进行对比，判断其质量和性能是否合格。
- 根据判断结果，填写相应的检测报告或记录表，记录下检测过程中的重要参数和数据，以及检测结果和结论。
- 如有必要，可以对不合格的物体进行进一步的检测或处理，或者通知相关人员进行处理。

注意事项

- 机器回零时，转台上不许放工件任何物品不能放置在除转台上以外的地方射线开启时不允许开舱门转台靠近射线源时，通过观察窗观察，以免转台或工件和射线源碰撞。
- 如有机械机构意外运动，按急停按钮或开舱门，运动将立即停止。
- 在操作前后，应做好设备的清洁和消毒工作，防止污染或感染。
- 在操作过程中，应避免与 X 射线源或探测器直接接触或靠近，防止受到辐射伤害。
- 在操作过程中，应注意冷却水箱的温度和湿度，防止过热或过冷，影响设备的正常工作。如有异常情况，应及时停止操作，断开电源，检查故障原因，排除故障或报修。
- 在操作过程中，应遵守操作规程，不要随意改变设备的参数或模式，不要对设备进行拆卸或改装，不要使用非指定的配件或耗材，不要对设备进行非授权的操作或调试。
- 在操作后，应关闭设备，断开电源，将被检测物体取出，将设备恢复到原始状态，将扫描数据和检测报告妥善保存或归档。



辐射工作人员培训制度

辐射工作人员培训的目标是使工作人员了解辐射的基本知识、《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》、《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》等法规文件，以及辐射安全知识和辐射事故应急知识。

1、根据生态环境部 2019 年 12 月 24 日印发的《关于核技术利用辐射安全与防护培训和考核有关事项的公告》的规定：自 2020 年 1 月 1 日起，辐射安全上岗培训应通过生态环境部组织开发的国家核技术利用辐射安全与防护培训平台（网址 <http://fushe.mee.gov.cn>）学习相关知识、报名并参加考核。

2、辐射工作人员及辐射安全管理人员应持证上岗，按时按计划参加国家核技术利用辐射安全与防护培训平台的辐射防护相关培训，加强理论学习，掌握基本的辐射安全防护知识。考核通过后方可从事辐射工作。

3、对于新增辐射工作人员，应进行岗前职业健康体检，体检合格后方可参加辐射安全与防护培训。

4、建立辐射安全与防护培训档案，妥善保存档案，培训档案应包括每次培训的内容、培训时间、考核成绩等资料。

5、辐射安全培训的有效期为 5 年，到期后应重新参加培训。



一、个人剂量监测

根据《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》的相关规定：生产、销售、使用射线装置的单位，应当按照法律、行政法规以及国家环境保护和职业卫生标准，对本单位的辐射工作人员进行个人剂量监测；发现个人剂量监测结果异常的，应当立即核实和调查，并将有关情况及时报告辐射安全许可证发证机关。应当安排专人负责个人剂量监测管理，建立辐射工作人员个人剂量档案；个人剂量档案应当包括个人基本信息、工作岗位、剂量监测结果等材料。辐射工作人员有权查阅和复制本人的个人剂量档案；辐射工作人员调换单位的，原用人单位应当向新用人单位或者辐射工作人员本人提供个人剂量档案的复制件。根据《职业性外照射个人监测规范》（GBZ128-2019）的规定，职业照射个人剂量档案应终身保存。

我单位应委托具有相应 CMA 检测资质的检测机构对辐射工作人员进行个人剂量监测，工作人员按要求佩戴检测机构发放的个人剂量计上岗，定期回收读出个人有效剂量，监测周期为 3 个月，按要求建立个人剂量档案及职业健康档案。

二、年度监测

根据《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》的相关规定：生产、销售、使用放射性同位素与射线装置的单位，应当按照国家环境监测规范，对相关场所进行辐射监测，并对监测数据的真实性、可靠性负责，并当对本单位的放射性同位素与射线装置的安全和防护状况进行年度评估，并于每年 1 月 31 日前向发证机关提交上一年度的评估报告。

我单位应委托具有相应 CMA 检测资质的第三方检测机构对运行的核技术利用项目进行辐射防护年度检测，每年一次，年度检测数据应作为本单位的射线装置的安全和防护状况年度评估报告的一部分，于每年 1 月 31 号前上报环境行政主管部门。

三、日常监测和计划

我单位应定期开展辐射工作场所日常辐射水平监测，应配备便携式 X、 γ 剂量率仪和个人剂量报警仪。

根据单位已经完成配置的仪器，应每天在开展射线装置作业前开启个人剂量报警仪并随身携带；每个月一次使用便携式 X、 γ 剂量率仪开展一次射线装置周围剂量率巡测，并做好监测记录。

(1) 监测计划、频次

单位已配备了个人剂量报警仪和 X、 γ 便携式剂量率仪，严格要求工作人员作业前检查个人剂量报警仪是否正常工作，并按要求佩戴好个人剂量报警仪和个人剂量计。

使用 X、 γ 便携式剂量率仪，定期（每个月一次）对射线装置屏蔽体外 0.3m 处辐射剂量率水平进行巡测，做好巡测记录，一旦发现辐射水平异常（超过 $1 \mu\text{Sv/h}$ ）应立即停止工作，查找原因，进行整改。整改好、并经检测确认辐射水平不超标后，方可继续开展工作。

(2) 检测条件

射线装置应调至最大工况进行曝光，将射线方向置于与屏蔽体可能最近的位置，射线直射屏蔽体时，不需放置工件，检测其他位置时或射线无法直射屏蔽体时，放置工件进行散射。

(3) 检测点位

应先进行巡测，已发现可能出现的高辐射区域，然后在定点检测，检测点

应包括：

- 通过巡测，发现的辐射水平异常高的位置；
- 舱门、铅玻璃和门缝四周；
- 每个面的屏蔽体 30cm 处，每个面至少 3 个点；
- 人员经常活动的位置；

辐射工作人员职业健康监护和个人剂量管理要求

根据《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》和《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》的相关要求，制定该要求。

一、职业健康监护要求

根据《放射工作人员健康要求及监护规范》的相关要求：职业健康检查包括上岗前、在岗期间、离岗时、应急照射和事故照射后的健康检查。放射工作人员上岗前，应进行上岗前职业健康检查，符合放射工作人员健康要求的，方可参加相应的放射工作；放射工作单位不得安排未经上岗前职业健康检查或者不符合放射工作人员健康要求的人员从事放射工作。放射工作人员在岗期间职业健康检查周期按照卫生行政部门的有关规定，不得超过2年，必要时，可适当增加检查次数，在岗期间因需要而暂时到外单位从事放射工作，应按在岗期间接受职业健康检查。

二、个人剂量管理要求

按照法律、行政法规以及国家环境保护和职业卫生标准，委托具备资质的个人剂量监测技术服务机构对辐射工作人员进行个人剂量监测，监测周期最长不超过3个月，按要求建立个人剂量档案。发现个人剂量监测结果异常的，应当立即核实和调查，并将有关情况及时报告辐射安全许可证发证机关。

三、档案管理要求

根据《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）和《职业性外照射个人监测规范》（GBZ128-2019）的要求，职业照射的记录必须为每一位工作人员都保存职业照射记录，职业照射记录应包括：

①涉及职业照射的工作的一般资料；达到或超过有关记录水平的剂量和摄入量等资料，以及剂量评价所依据的数据资料；对于调换过工作单位的工作人员，其在各单位工作的时间和所接受的剂量和摄入量等资料；

②因应急干预或事故所受到的剂量和摄入量等记录，这种记录应附有有关的调查报告，并应与正常工作期间所受到的剂量和摄入量区分开；

③应按国家审管部门的有关规定报送职业照射的监测记录和评价报告，准许工作人员和健康监护主管人员查阅照射记录及有关资料；当工作人员调换工作单位时，向新用人单位提供工作人员的照射记录的复制件；

④当工作人员停止工作时，应按审管部门或审管部门指定部门的要求，为保存工作人员的照射记录做出安排；停止涉及职业照射的活动时，应按审管部门的规定，为保存工作人员的记录做出安排；

⑤职业照射个人剂量档案应终身保存。



射线装置维修维护制度

维修维护制度目的

- 使用射线装置进行实验时，应定期对设备进行维修维护，以保证设备的正常运行，延长设备的使用寿命，提高检测的效率和质量。

维修维护范围

- 适用于对射线装置进行日常的清洁、检查、调整、润滑、更换等维修维护工作，以及对设备发生故障时进行排查、修复、测试等维修维护工作。

维修维护人员要求

- 本单位工作人员仅进行日常检查维护，不得擅自维修、拆卸、组装射线装置，应委托生产厂家进行射线装置维修。
- 维修维护人员应具备相关的专业知识和技能，熟悉射线装置的结构、功能、参数、安全要求等，能够正确地维护射线装置。
- 维修维护人员应遵守相关的规章制度和操作规程，注意个人防护和设备保护，防止发生事故和故障。
- 涉及射线源和辐射屏蔽装置调试的维修应委托具备资质的设备厂家工程师进行，不可自行维修。

维修维护步骤

1. 清洁工作

- 在每次使用前后，应用干净的软布或纸巾擦拭设备的外表面，去除灰尘和污渍。
- 每月一次，应用含有中性清洁剂的湿布或纸巾擦拭设备的外表面，去除油污和污垢。
- 在每次清洁后，应用干燥的软布或纸巾擦干设备的外表面，防止水分残留。
- 在清洁过程中，不要使用有机溶剂或腐蚀性液体，不要让水分或清洁剂渗入设备内部，不要用力擦拭或刮擦设备表面。

2. 检查工作

- 在每次使用前后，应检查设备是否完好无损，是否符合技术要求，是否连接好电源、信号线等。
- 每月一次，应检查设备的各个部件是否正常工作，是否有松动、磨损、损坏等情况，如有异常情况，应及时处理或更换。
- 在检查过程中，应注意观察设备的运行状态和显示屏上的提示信息，及时发现并处理异常情况。

3. 调整工作

- 在每次使用前后，应根据被检测物体的尺寸、形状、材料等特点，调整好 X 射线源、探测器、滤波器等参数，使其符合检测要求。
- 每月一次，应根据设备的使用情况和环境变化，调整好设备的温度、湿度、电压等参数，使其符合技术要求。
- 在调整过程中，应遵守操作规程，不要随意改变设备的参数或模式，不要对设备进行拆卸或改装，不要使用非指定的配件或耗材。

4. 润滑工作

- 每月一次，应对设备的运动部件进行润滑，如扫描台、旋转轴、传动链等，使用指定的润滑油或润滑脂，按照指定的量和位置进行润滑。
- 在润滑过程中，应注意防止润滑油或润滑脂溢出或渗入设备内部，造成污染或损坏，如有溢出或渗入，应及时清理。

5. 更换工作

- 每季度一次，应对设备的易损耗部件进行更换，如 X 射线管、探测器、滤波器等，使用指定的型号和规格的部件，按照指定的方法和步骤进行更换，本工作应由设备厂家工程师完成。
- 在更换过程中，应注意防止对设备造成损坏或影响其性能，如有损坏或影响，应及时修复或调整，本工作应由设备厂家工程师完成。

6. 排查工作

- 在设备发生故障时，应根据故障现象和提示信息，按照故障排查表进行排查，确定故障原因和故障部位。
- 在排查过程中，应注意防止对设备造成进一步的损坏或危险，如有进一步的损坏或危险，应及时停止排查，断开电源，报修。

7. 修复工作

- 在确定故障原因和故障部位后，应根据故障处理表进行修复，采用合适的方法和工具进行修复，恢复设备的正常工作。
- 在修复过程中，应注意防止对设备造成其他的损坏或影响其性能，如有其他的损坏或影响其性能，应及时修复或调整。

8. 测试工作

- 在修复完成后，应对设备进行测试，检查设备是否恢复正常工作，是否符合技术要求，是否有其他异常情况。
- 在测试过程中，应注意观察设备的运行状态和显示屏上的提示信息，及时发现并处理异常情况。

维修维护注意事项

- 在维修维护前后，应做好设备的清洁和消毒工作，防止污染或感染。
- 在维修维护过程中，应注意设备的温度和湿度，防止过热或过冷，影响设

备的正常工作。如有异常情况，应及时停止维修维护，断开电源，检查故障原因，排除故障或报修。

- 在维修维护过程中，应遵守操作规程，不要随意改变设备的参数或模式，禁止对设备进行拆卸或改装，不得使用非指定的配件或耗材，不得对设备进行非授权的操作或调试。
- 在维修维护后，应关闭设备，断开电源，将设备恢复到原始状态。



1. 射线装置的购买、安装、使用和维护，应按照国家相关法律法规办理射线装置登记、审批、备案、许可等手续。
2. 射线装置应设在符合国家标准专用房间或工作场所内，房间应有明显的射线警示标志和安全防护设施。
3. 射线装置的使用者应具有相应的专业知识和技能，且应通过国家规定的培训和考核，取得相关证书。
4. 射线装置的使用者应遵守射线防护原则，即合理降低剂量、减少暴露时间和增加距离，同时佩戴个人剂量计。
5. 射线装置的使用者应按照操作规程和技术要求进行操作，避免误操作或违规使用，造成射线泄漏或过量照射。
6. 应定期对射线装置进行质量控制测试，检查束场均匀性、图像质量等指标，确保射线装置的性能稳定和图像质量优良。
7. 应妥善保管射线装置的使用记录、质量控制记录、故障记录等资料，以便于追溯和评估。
8. 应及时报告并处理射线装置的故障、事故或异常情况，如发现射线泄漏、过量暴露、图像模糊等，应立即停止使用，并通知相关部门进行检查和修复。
9. 射线装置不得私自转让或借用射线装置，不得滥用或盗用射线装置，不得泄露或篡改装置资料或数据。



射线装置使用台账登记管理制度

一、台账建立

台账内容：每个装置的台账应包括装置的基本信息、技术参数、购置日期、使用状态、维护保养记录、故障维修记录等。

责任人：由设备管理部门负责建立和维护台账，确保信息的准确性和及时更新。

二、日常管理

使用登记：装置使用前后，操作人员需在台账中进行登记，包括使用时间、使用人、使用过程中的任何异常情况。

维护保养：定期对装置进行维护保养，并在台账中记录保养日期、内容和结果。

三、故障处理

故障登记：发生故障时，操作人员应立即在台账中记录故障情况，并通知维修人员。

维修跟踪：维修人员在完成维修后，需在台账中记录维修详情，包括更换的配件、维修时间等。

四、定期审核

内部审核：设备管理部门应每季度对台账进行审核，检查使用和维护记录的完整性和准确性。

改进措施：根据审核结果，提出改进设备管理的建议和措施。

五、培训与指导

操作培训：对所有操作人员进行装置使用和登记的培训，确保每个人都能正确使用台账。

规范指导：定期发布装置使用和维护的规范指导文件，帮助员工理解和遵守管理制度。

附件：1.射线装置使用登记表

2.射线装置日常安全点检表

附件 1.射线装置使用记录表（样表）

序 号	日期	设备工况参数	设备状态		扫描时长	使用人
			使用前	使用后		

附件 2：射线装置日常安全点检表（样表）

年 月		○ 正常 × 异常 / 不使用																																							
检查项目		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31									
1、外表是否干净，有无损伤																																									
2、确认主机、真空泵、计算机电源是否处于接通状态，插座连接是否紧密																																									
3、检查铅玻璃上有无划痕、裂缝																																									
4、确认检测舱内照明是否正常																																									
5、确认滑动屏蔽门是否能正常开闭																																									
6、确认仪器联锁、急停装置是否正常																																									
7、确认状态指示灯是否正常																																									
8、确认检测台上没有样品																																									
9、确认辐射监测仪是否开机																																									
10、确认计算机操作系统无异常																																									
监测仪数据（小于 1 μ Sv/h 为正常）																																									
检查者																																									
异常内容												处理方法										处理完毕日期										确认者									

三峡大学辐射事故应急预案

一、总则

为有效处理辐射事故，强化辐射事故应急处理责任，最大限度地控制事故危害，根据《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》和《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》，制定本预案。

二、辐射事故应急机构及其职责

1、辐射事故应急机构

成立辐射事故应急小组，组织、开展生产过程发生的辐射事故应急救援工作，人员名单见下表：

应急机构	姓名	职务	应急联系电话
组长	杨学林	主任	
成员	王朝稳	副主任	
	李冬玉	安全管理员	
	祝玉	安全管理员	
	李涛	高级实验师	

湖北省生态环境厅：027-87167150、12345

宜昌市生态环境局：0717-6448003、12345

宜昌市卫生健康委员会：0717-6224742、12345

宜昌市公安局：110

2、人员职责

辐射事故应急小组的组长为辐射事故应急第一责任人。主要职责为：

- (1) 贯彻执行国家核辐射事故应急处理工作的法律、法规及方针政策；
- (2) 负责公司辐射事故应急预案的审定和组织实施；
- (3) 组织、协调和指挥公司应急准备和应急响应工作，包括组织事故调查、评价，审定事故应急处理报告等工作；
- (4) 发生辐射应急事故时，向生态环境主管部门和卫生部门报告工作。

其他成员主要职责为：

(1) 定期组织开展辐射事故应急培训及演练。

(2) 发生辐射应急事故时，及时检查、估算受照人员的受照剂量，如果受照剂量较高，应及时安置受照人员就医检查，出现事故后应尽快有组织有计划的处理，减少事故损失。

(3) 向辐射事故应急小组和公司最高主管报告应急处理工作情况提出控制辐射事故危害，保障员工安全与健康，保护环境等措施建议。

(4) 协助上级应急监测组开展辐射监测和评价工作。

(5) 事故处理后对辐射事故进行记录及整理相关资料。

三、应急处理要求

(一) 发生下列情况之一，应立即启动本预案：

(1) 装载门门机联锁装置发生故障，射线装置开启时有不知情的人员误入屏蔽体内引起误照射。

(2) 装载门门机联锁装置发生故障，装载门没有关到位的情况开启射线装置，导致屏蔽体外的人员受到误照射。

(3) 工作人员操作失误，有工作人员还在屏蔽体内的情况下，外面的工作人员关闭装载门开启射线装置，使停留在屏蔽体内的工作人员被误照射。

(4) 装置维修维护时，没有采取可靠的断电措施导致意外开启射线发生器产生 X 射线，使维修维护人员受到意外照射。

(二) 事故发生后，当事人应立即切断射线装置的电源，立即报告辐射事故应急小组，由应急小组有关部门和人员进行辐射事故应急处理，负责辐射事故应急处理具体方案的研究确定和组织实施工作。

(三) 向环境主管部门及时报告事故情况。

(四) 辐射事故中人员受照时，要通过个人剂量计或其它工具、方法迅速估算受照人员的受照剂量。

(五)负责迅速安置受照人员就医,及时控制事故影响,防止事故的扩大蔓延,防止演变成公共事件。

四、辐射事故分类与应急原则

使用射线装置可能发生的辐射事故,根据人员受照剂量和伤亡人数分为一般辐射事故、较大辐射事故、重大辐射事故和特别重大辐射事故:

事故等级	事故情形
一般辐射事故	射线装置失控导致人员受到超过年剂量限制的照射
较大辐射事故	射线装置失控导致9人以下(含9人)急性重度辐射病、局部器官残疾。
重大辐射事故	射线装置失控导致2人以下(含2人)急性死亡或者10人(含10人)以上急性重度辐射病、局部器官残疾。
特别重大辐射事故	射线装置失控导致3人(含3人)以上急性死亡。

根据本单位的射线装置工作方式和辐射安全性,可能发生的事故情形为射线装置失控导致人员受到超过年剂量限值的照射,事故等级为一般辐射事故。

辐射事故应急救援应遵循的原则:

- 1、迅速报告原则;
- 2、主动抢救原则;
- 3、生命第一的原则;
- 4、科学施救,防止事故扩大的原则;
- 5、保护现场,收集证据的原则。

五、辐射事故应急处理程序及报告制度

(一)一旦发生辐射事故,必须马上停止使用射线装置,切断总电源,当事人应立即通知工作场所的所有人员离开,并立即上报辐射事故应急小组;

(二)对相关受照人员进行身体检查,确定对人身是否有损害,以便采取相应的救护措施,其次对设备、设施进行检查,确定其功能和安全性能。

(三)应急小组组长应立即召集成员,根据具体情况迅速制定事故处理和善后方案。事故处理必须在单位负责人的领导下,在经过培训的辐射事故应急人员

的参与下进行。

除上述工作外，辐射事故应急人员还应进行以下几项工作：

1、根据现场辐射强度，估算工作人员在现场工作的时间，估算事故人员的受照剂量。

2、对严重剂量事故，应尽可能记下现场辐射强度和有关情况，对现场重复测量，估计当事人所受剂量，根据受照剂量情况决定是否送医院进行医学处理或治疗。

3、各种事故处理以后，必须组织有关人员进行讨论，分析事故发生原因，从中吸取经验教训，采取措施防止类似事故重复发生。

（四）发生辐射事故后，当事人员应第一时间上报辐射事故应急小组。小组成员接到报告后应在两小时内填写《辐射事故初始报告表》，向当地生态环境部门和公安部门报告。造成或可能造成人员超剂量照射的，还应同时向当地卫生部门报告。

六、人员培训和演习计划

1、辐射安全事故相关应急人员须经过培训，培训内容应包括辐射监测仪器、通讯及防护设施的使用和应急预案执行步骤等；

2、辐射安全事故应急处理小组须定期（每年一次）组织应急演练，提高辐射事故应急能力，并通过演练逐步完善应急预案。

七、辐射事故的调查

（一）本单位发生重大辐射事故后，应立即成立由安全第一责任人或主要负责人为组长的，有工会负责人、安全部负责人参加的事故调查组、善后处理组。

（二）调查组要遵循实事求是的原则对事故的发生时间、地点、起因、过程和人员伤害情况及财产损失情况进行细致的调查分析，并认真做好调查记录，记录要妥善保管。

（三）配合应急救援小组编写、上报事故报告书方面的工作，同时，协助环境行政部门、公安部门进行事故调查、处理等各方面的相关事宜。

本预案自发布之日起生效，实施过程中如有与国家、省、市应急救援预案相抵触之处，以国家、省、市应急救援预案的条款为准。

附表1: 辐射事故初始报告表

辐射事故初始报告表

事故单位名称		(公章)				
法定代表人		地址			邮编	
电话		传真		联系人		
许可证号		许可证审批机关				
事故发生时间		事故发生地点				
事故类型	☐ 人员受照 ☐ 人员污染		受照人数		受污染人数	
	☐ 丢失 ☐ 被盗 ☐ 失控		事故源数量			
	☐ 放射性污染		污染面积(m ²)			
序号	事故源核素名称	出厂活度(Bq)	出厂日期	放射源编码	事故时活度(Bq)	非密封放射性物质状态(固/液态)
序号	射线装置名称	型号	生产厂家	设备编号	所在场所	主要参数
事故经过情况						
报告人签字		报告时间	年 月 日 时 分			

注: 射线装置的“主要参数”是指 X 射线机的电流 (mA) 和电压 (kV)、加速器线束能量等主要性能参数。

附件 6：辐射工作人员培训成绩报告单

核技术利用辐射安全与防护考核


成绩报告单



肖仁政，男，1985年12月29日生，身份证：[REDACTED] 于2025年05月参加 科研、生产及其他 辐射安全与防护考核，成绩合格。

编号：[REDACTED] 有效期：2025年05月24日至 2030年05月24日

报告单查询网址：fushe.mee.gov.cn

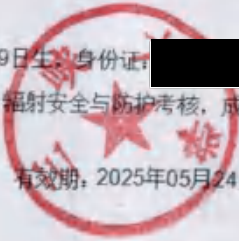

核技术利用辐射安全与防护考核

成绩报告单



李涛，男，1988年12月18日生，身份证：[REDACTED] 于2021年09月参加 科研、生产及其他 辐射安全与防护考核，成绩合格。

编号 [REDACTED] 有效期：2021年09月16日至 2026年09月16日

报告单查询网址：fushe.mee.gov.cn



核技术利用辐射安全与防护考核

成绩报告单



陈爱清, 男, 1985年10月25日生, 身份证: [REDACTED] 于2021年09月参加 科研、生产及其他 辐射安全与防护考核, 成绩合格。

编号: [REDACTED] 有效期: 2021年09月16日至 2026年09月16日

报告单查询网址: fushe.mee.gov.cn

[REDACTED]

核技术利用辐射安全与防护考核

成绩报告单



张开砚, 女, 1990年05月04日生, 身份证: [REDACTED] 于2022年09月参加 科研、生产及其他 辐射安全与防护考核, 成绩合格。

编号: [REDACTED] 有效期: 2022年09月22日至 2027年09月22日

报告单查询网址: fushe.mee.gov.cn

[REDACTED]

附件 7：CMA 资质及附表信息



检验检测机构 资质认定证书

证书编号：202219116226

名称：广州星环科技有限公司

地址：广州市海珠区南洲路 365 号二层 216 号铺自编 236

经审查，你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力，现予批准，可以向社会出具具有证明作用的数据和结果，特发此证。

资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力（含食品）及授权签字人见证书附表

许可使用标志



202219116226

注：需要延续证书有效期的，应当在证书届满有效期 3 个月前提出申请，不再另行通知。

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制，在中华人民共和国境内有效。

发证日期：2025 年 07 月 18 日

有效期至：2028 年 07 月 22 日

发证机关：



新增项目

检验检测机构 资质认定证书附表



202219116226

机构名称：广州星环科技有限公司

发证日期：2025年07月18日

有效期至：2028年02月22日

发证机关：广东省市场监督管理局

新增项目

国家认证认可监督管理委员会制 注 意 事 项

1. 本附表分两部分，第一部分是经资质认定部门批准检验检测的能力范围，第二部分是经资质认定部门批准的授权签字人及其授权签字范围。
2. 取得资质认定证书的检验检测机构，向社会出具具有证明作用的数据和结果时，必须在本附表所限定的检验检测的能力范围内出具检验检测报告或证书，并在报告或者证书中正确使用 CMA 标志。本附表所列的检验检测项目/参数及相关内容用于描述机构依据标准，规范进行检验检测的技术能力。
3. 本附表无批准部门骑缝章无效。
4. 本附表页码必须连续编号，每页右上方注明：第 X 页共 XX 页。



批准广州星环科技有限公司
检验检测机构资质认定项目及限制要求

证书编号: 202219116226

审批日期: 2025 年 07 月 18 日

有效日期: 2028 年 02 月 22 日

检验检测场所所属单位: 广州星环科技有限公司

检验检测场所名称: 办公室

检验检测场所地址: 广东省广州市海珠区南洲路 365 号二层 216 号铺自编 242

领域数: 1 类别数: 1 对象数: 1 参数数: 10

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.1	辐射	1.1.1	电离辐射	1.1.1.1	x、γ 辐射剂量率	《货物/车辆辐射检查系统的放射防护要求》 GBZ 143-2015	只测 B.3 边界周围剂量当量率和 B.5 控制室周围剂量当量率	维持
1	环境检测	1.1	辐射	1.1.1	电离辐射	1.1.1.2	x、γ 辐射剂量率	《含密封源仪表的放射卫生防护要求》 GBZ 125-2009		维持
1	环境检测	1.1	辐射	1.1.1	电离辐射	1.1.1.3	周围剂量当量率	《核医学辐射防护与安全要求》 HJ 1188-2021		维持
1	环境检测	1.1	辐射	1.1.1	电离辐射	1.1.1.4	外照射个人剂量	《职业性外照射个人监测规范》 GBZ 128-2019		维持
1	环境检测	1.1	辐射	1.1.1	电离辐射	1.1.1.5	x、γ 辐射剂量率	《X 射线衍射仪和荧光分析仪卫生防护标准》 GBZ 115-2002		维持
1	环境检测	1.1	辐射	1.1.1	电离辐射	1.1.1.6	x-γ 辐射剂量率	《放射治疗辐射安全与防护要求》 HJ 1198-2021		维持
1	环境检测	1.1	辐射	1.1.1	电离辐射	1.1.1.7	x、γ 辐射剂量率	《γ 射线和电子束辐照装置防护检测规范》 GBZ 141-2002		维持
1	环境检测	1.1	辐射	1.1.1	电离辐射	1.1.1.8	x、γ 辐射剂量率	工业探伤放射防护标准 GBZ 117-2022		维持
1	环境检测	1.1	辐射	1.1.1	电离辐射	1.1.1.9	x、γ 辐射剂量率	《放射诊断放射防护要求》 GBZ 130-2020		维持



检验检测场所所属单位：广州星环科技有限公司

检验检测场所名称：办公室

检验检测场所地址：广东省广州市海珠区南洲路 365 号二层 216 号铺自编 242

领域数：1 类别数：1 对象数：1 参数数：10

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.1	辐射	1.1.1	电离辐射	1.1.1.10	x、γ 辐射剂量率	《环境 γ 辐射剂量率测量技术规范》 HJ 1157-2021		维持

以下空白

批准广州星环科技有限公司

检验检测机构资质认定项目及限制要求

证书编号：202219116226

审批日期：2025 年 07 月 18 日

有效日期：2028 年 02 月 22 日

检验检测场所所属单位：广州星环科技有限公司

检验检测场所名称：办公室

检验检测场所地址：广东省广州市海珠区南洲路 365 号二层 216 号铺自编 242

领域数：1 类别数：1 对象数：1 参数数：5

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.1	辐射	1.1.1	电离辐射	1.1.1.1	周围剂量当量率	《微剂量 X 射线安全检查设备 第 1 部分：通用技术要求》 GB 15208.1-2018		新增
1	环境检测	1.1	辐射	1.1.1	电离辐射	1.1.1.2	α、β 表面污染	《表面污染测定 第 1 部分：β 发射体(Eβ _{max} >0.15MeV)和 α 发射体》 GB/T 14056.1-2008		新增
1	环境检测	1.1	辐射	1.1.1	电离辐射	1.1.1.3	α、β 表面污染	核医学辐射防护与安全要求 HJ 1188-2021		新增
1	环境检测	1.1	辐射	1.1.1	电离辐射	1.1.1.4	单次检查剂量	《微剂量 X 射线安全检查设备 第 1 部分：通用技术要求》 GB 15208.1-2018		新增
1	环境检测	1.1	辐射	1.1.1	电离辐射	1.1.1.5	中子辐射周围剂量当量率	放射治疗辐射安全与防护要求 HJ 1198-2021		新增

以下空白

附件 8：验收监测报告



检 测 报 告

任务编号：XH26TR249x

项目名称： 射线装置屏蔽体周围剂量当量率检测

受检单位： 三峡大学

报告日期： 2026 年 08 月 28 日



说 明



- 1、本公司保证检测结果的公正性、独立性、准确性和科学性，对委托单位所提供的资料保密。
- 2、检测操作按照相关国家、行业、地方标准和本公司的程序文件及作业指导书执行。
- 3、本报告只适用于本报告所写明的检测目的及范围。
- 4、本报告未盖本公司“CMA 资质认定章”、“检测专用章”及“骑缝章”无效。
- 5、复制本报告未重新加盖本公司“CMA 资质认定章”、“检测专用章”无效，报告部分复制无效。
- 6、本报告无编制人、审核人、批准人签字无效。
- 7、本报告经涂改无效。
- 8、自送样品的委托测试，其监测结果仅对来样负责；对不可复现的监测项目，结果仅对采样（或监测）当时所代表的时间和空间负责。
- 9、本报告未经本公司同意不得用于广告、商品宣传等商业行为。
- 10、对本报告若有异议，请于报告发出之日起十五日内向本公司提出，逾期不申请的，视为认可检测报告。

地 址：广州市海珠区南洲路 365 号二层 236

邮政编码：510289

电 话：020-38343515

网 址：www.foyoco.com

广州星环科技有限公司检测报告

检测日期	2026 年 07 月 31 日
检测人员	任希、李勇威
检测地点	湖北省宜昌市西陵区大学路 8 号三峡大学文科 6 号楼 104
检测仪器	仪器名称: X、 γ 辐射剂量当量率仪 厂家、型号: 白俄罗斯 ATOMTEX、AT1123 型 出厂编号: 56810 能量响应: 15keV~10MeV 测量量程: 50nSv/h~10Sv/h 相对固有误差: 4.2% 仪器校准(检定)证书编号: 2025H21-20-6091593001 检定单位: 上海市计量测试技术研究院 检定日期: 2025 年 09 月 05 日; 复检日期: 2026 年 09 月 04 日
检测参数	X、 γ 辐射剂量率
检测方式	现场检测
检测依据	《环境 γ 辐射剂量率测量技术规范》(HJ1157-2021) 《工业探伤放射防护标准》(GBZ117-2022)
环境条件	天气: 晴, 气温 28°C, 湿度 62%
检测对象	1 台 multiscaleVoxel 2000 型 CT 成像系统(2 个射线发生器, 射线发生器 1 最大管电压和最大管电流: 450kV/5mA, 射线发生器 2 最大管电压和最大管电流: 225kV/3mA)
检测工况	射线发生器 1: 400kV, 1mA
检测结果	检测结果见附表 1, 检测布点图见附图 1, 铭牌照片见附图 2。

编制: 任希 审核: 李勇威 签发: 任希
 签发日期: 2026.8.28

附表 1: 检测结果

点位编号	点位描述	表面介质	检测结果($\mu\text{Sv/h}$)
1	装载门左侧门缝(本底值)	钢	0.15 ± 0.01
1	装载门左侧门缝	钢	0.18 ± 0.01
2	装载门下侧门缝	钢	0.18 ± 0.01
3	装载门右侧门缝	钢	0.18 ± 0.01
4	装载门上侧门缝	钢	0.18 ± 0.01
5	装载门中间门缝	钢	0.18 ± 0.01
6	设备东侧(1)	钢	0.17 ± 0.01
7	设备东侧(2)	钢	0.18 ± 0.01
8	操作台	钢	0.16 ± 0.01
9	设备北侧(1)	钢	0.19 ± 0.01
10	设备北侧(2)	钢	0.19 ± 0.01
11	设备北侧(3)	钢	0.19 ± 0.01
12	设备西侧(1)	钢	0.18 ± 0.01
13	设备西侧(2)	钢	0.18 ± 0.01
14	设备西侧(3)	钢	0.18 ± 0.01
15	设备南侧(1)	钢	0.17 ± 0.01
16	设备南侧(2)	钢	0.17 ± 0.01
17	设备南侧(3)	钢	0.17 ± 0.01
18	设备顶部(1)	钢	0.17 ± 0.01
19	设备顶部(2)	钢	0.17 ± 0.01

注: 1、以上数据已校准, 校准系数为 1.01;

2、仪器探头垂直于检测面, 距离约 30cm; 每个检测面先通过巡测, 以找到最大的点位, 再定点检测, 待读数稳定后, 间隔 10 秒读取 1 个数值, 每个点位读取 10 个检测值; 设备底部无法到达;

3、检测时, 有用线束朝设备北侧照射;


4、检测时, 其他设备处于未出束状态;

5、本底值检测时, 装置处于未出束状态;

6、检测结果没有扣除本底值和宇宙射线响应值。

结论: 三峡大学使用的 1 台 multiscaleVoxel 2000 型 CT 成像系统, 在常用最大工作条件下, 屏蔽体外周围剂量当量率均不大于 $2.5\mu\text{Sv/h}$, 满足《工业探伤放射防护标准》(GBZ117-2022) 的剂量率控制要求。

附图 1：检测布点图

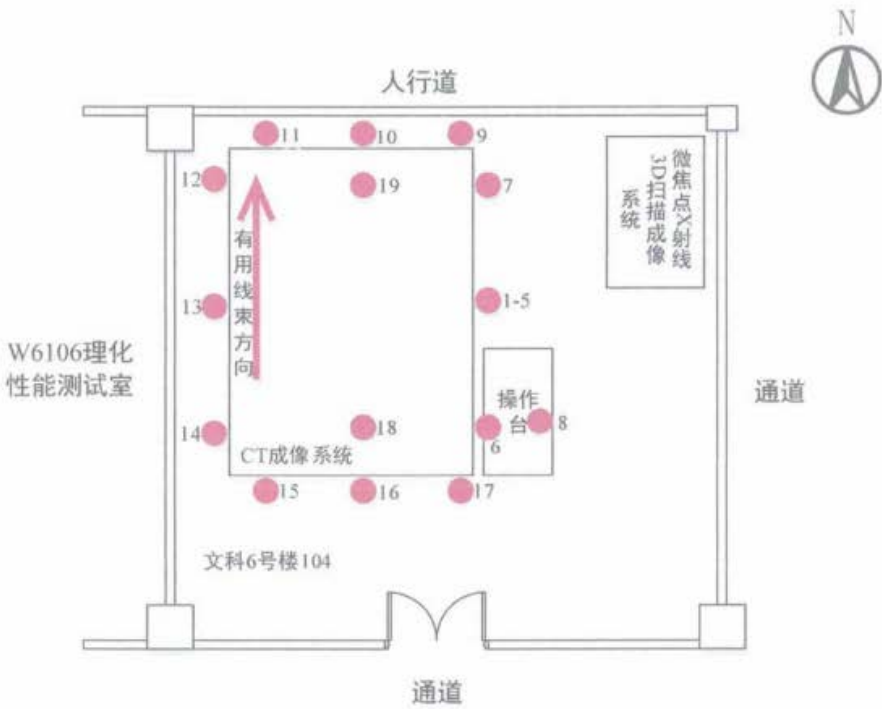

附图 2: 铭牌照片



建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）

填表人（签字）：王希

项目经办人（签字）：王朝华

建设项目	项目名称		三峡大学新增1台II类射线装置项目				项目代码		/		建设地点		湖北省宜昌市西陵区大学路8号三峡大学文科6号楼104		
	行业类别（分类管理名录）		核技术利用建设项目				建设性质		☐ 新建 ☐ 改建 ☒ 扩建 ☐ 其它		纬度		经度：111.32° 纬度：30.73°		
	设计生产能力		/				实际生产能力		/		环评单位		广州星环科技有限公司		
	环评文件审批机关		宜昌市生态环境局				审批文号		宜市环辐审（2025）6号		环评文件类型		55-172核技术利用建设项目报告表		
	开工日期		2025年07月07日				竣工日期		2025年08月29日		排污许可证申领时间		/		
	环保设施设计单位		天津三英精密仪器股份有限公司、三峡大学				环保设施施工单位		天津三英精密仪器股份有限公司、三峡大学		本工程排污许可证编号		/		
	验收单位		广州星环科技有限公司				环保设施监测单位		广州星环科技有限公司		验收监测时工况		射线管1：400kV，1mA		
	投资总概算（万元）		800				环保投资总概算（万元）		100		所占比例（%）		12.5		
	实际总投资		750				实际环保投资（万元）		50		所占比例（%）		6.7		
	废水治理（万元）		/		废气治理（万元）		/		噪声治理（万元）		/		固体废物治理（万元）		/
新增废水处理设施能力		Nm³/d				新增废气处理设施能力		Nm³/h		年平均工作时间		1075小时/年			
运营单位		三峡大学				运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码）		12420000422217912K		验收监测时间		2026年07月31日			
污染物排放与总量控制（工业建设项目详填）	污染物		原有排放量(1)	本期工程实际排放浓度(2)	本期工程允许排放浓度(3)	本期工程产生量(4)	本期工程自身削减量(5)	本期工程实际排放量(6)	本期工程核定排放总量(7)	本期工程“以新带老”削减量(8)	全厂实际排放总量(9)	全厂核定排放总量(10)	区域平衡替代削减量(11)	排放增减量(12)	
	废水														
	化学需氧量														
	氨氮														
	废气														
	二氧化硫														
	烟尘														
	工业粉尘														
	氮氧化物														
	工业固体废物														
与项目有关的其他特征污染物		工作人员辐射剂量 mSv/a									2.0E-01	<5			
		公众个人辐射剂量 mSv/a									6.7E-02	<0.1			

注：1. 排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2. (12)=(6)-(8)+(11)。 (9)=(4)-(5)+(6)-(11)+(1)。3. 计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升